


SEVERNÍ POHLED

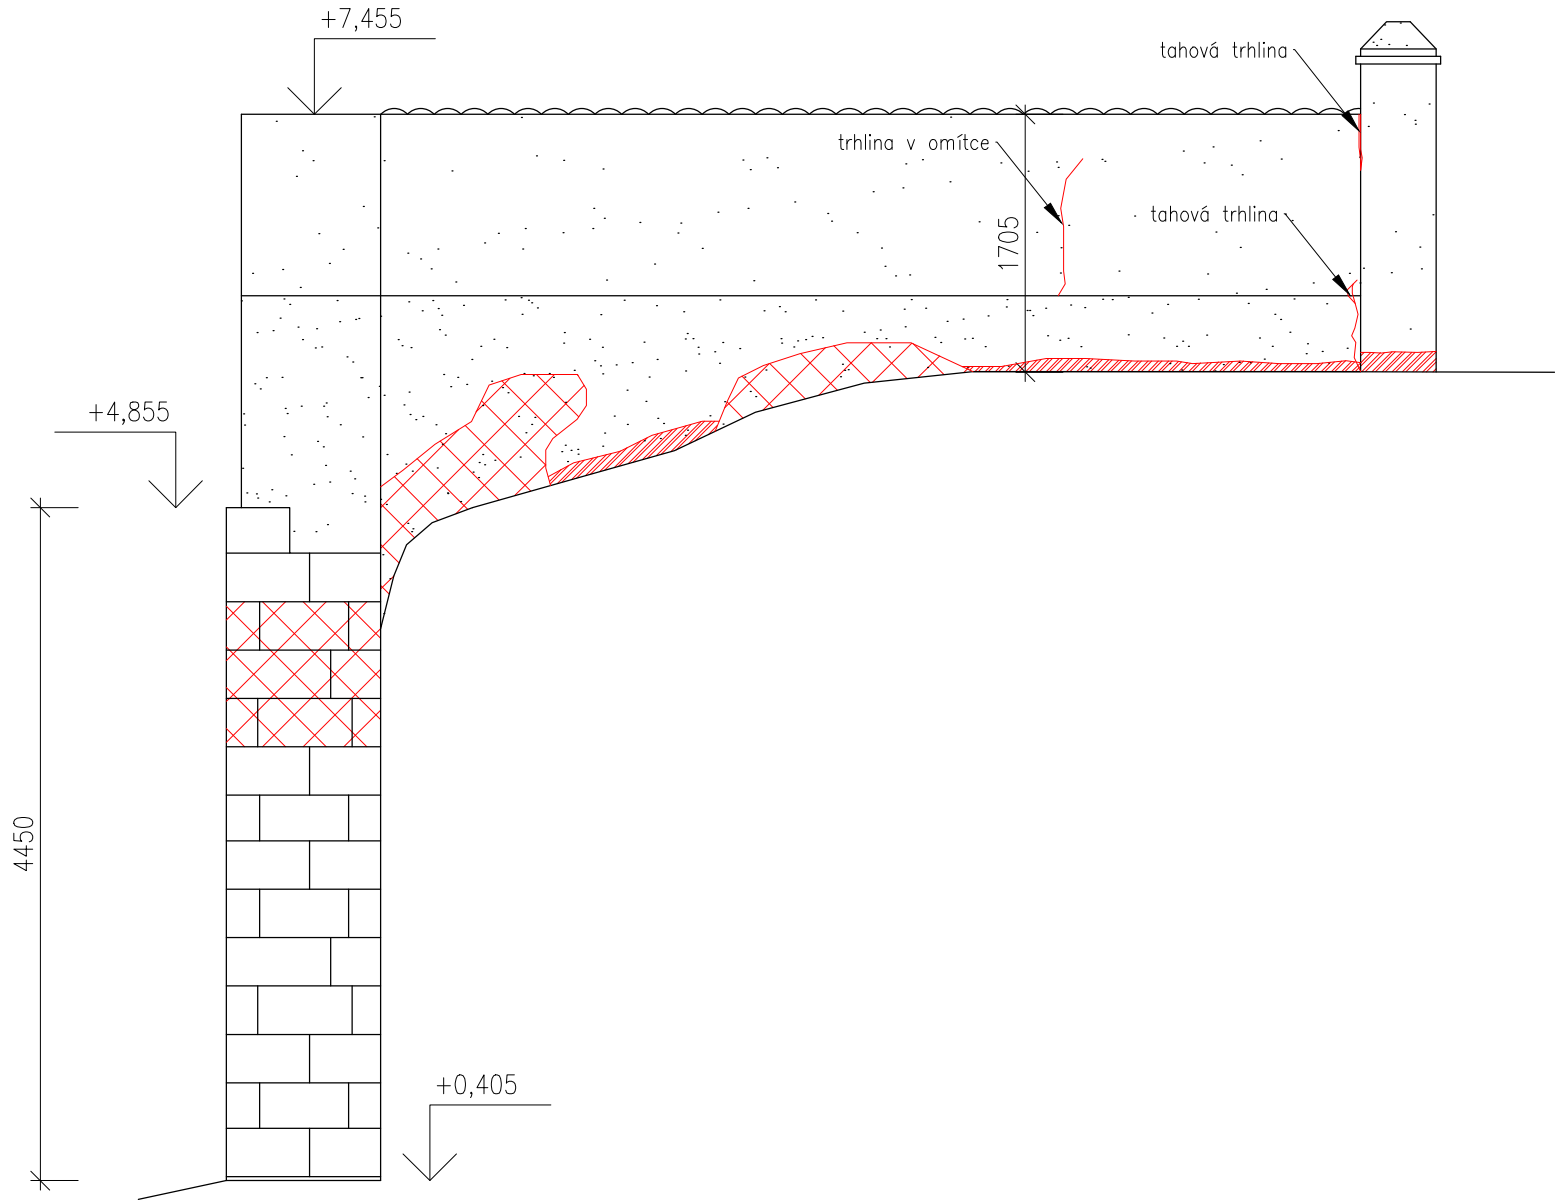

Vzlínající vlhkost ze země způsobuje obrůstání omítky lišejníky, místy omítka odprýskává.
Část zdi se v minulosti sesunula ze svahu, což způsobilo vznik tahových trhlin u sloupku vedle vstupní brány.

LEGENDA MATERIÁLU

 STÁVAJÍCÍ KORUNA ZDI

LEGENDA PORUCH

 PORUŠENÉ ZDIVO

 ZELEŇ PRORŮSTAJÍCÍ ZDIVEM


 PORUŠENÁ KORUNA ZDIVA

 ZBYTKY PŮVODNÍ OMÍTKY (RELIÉF)

 
 ZBYTKY PŮVODNÍ OMÍTKY

 VZLÍNÁJÍCÍ VHLKOST

JIŽNÍ POHLED

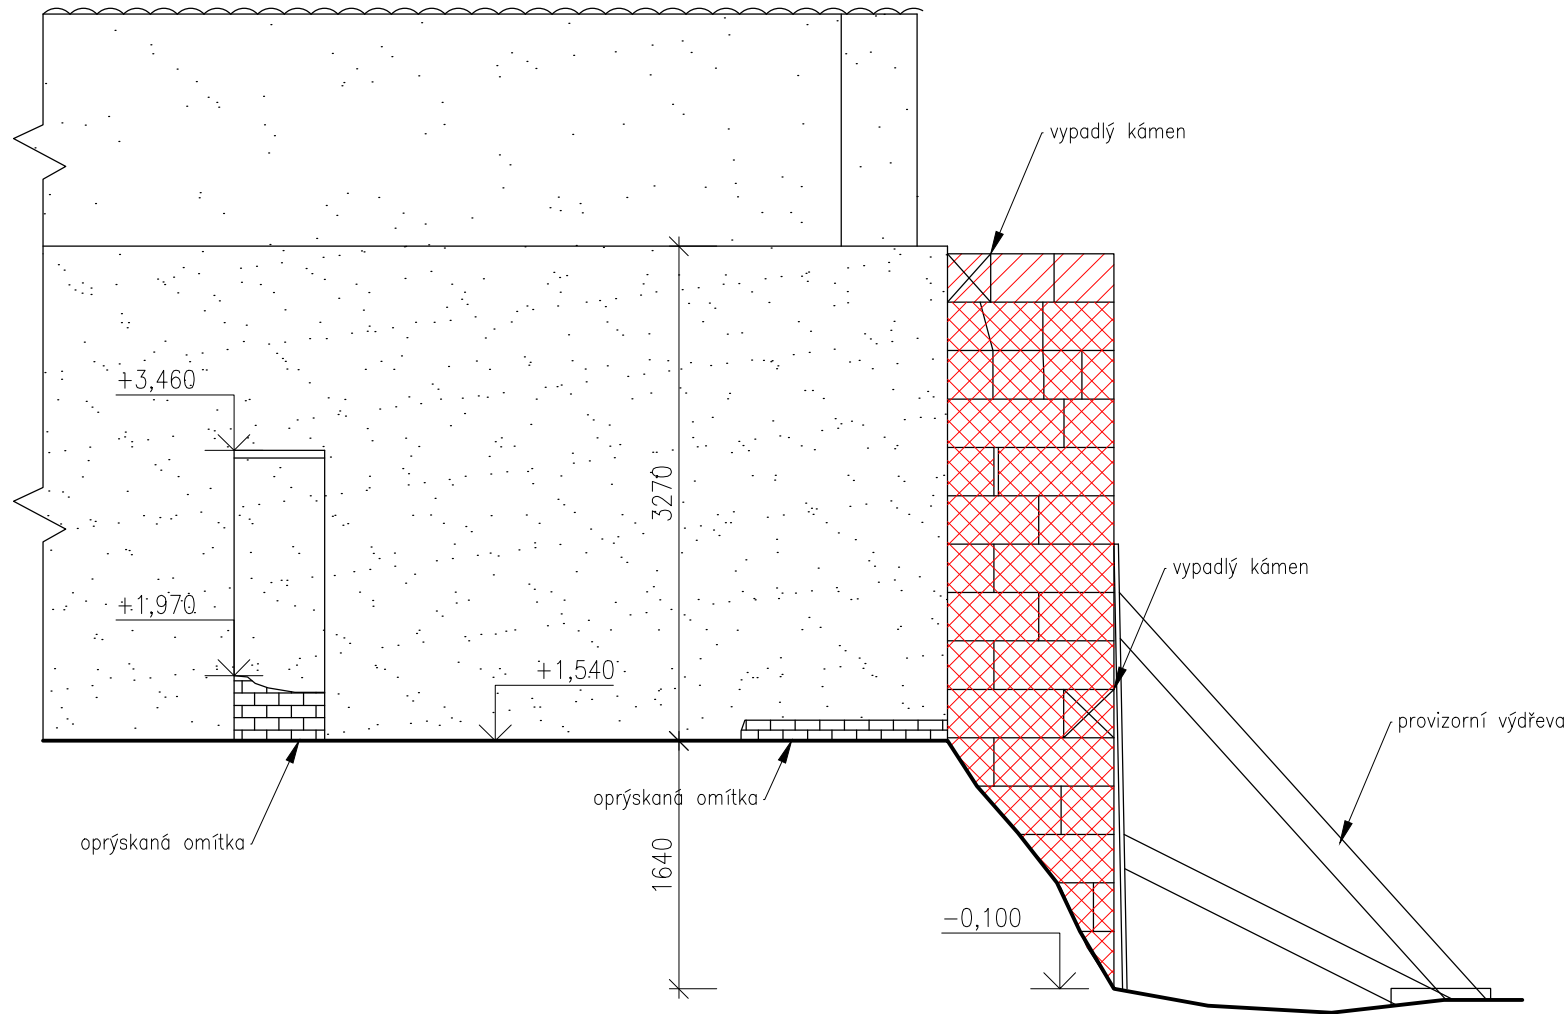

Ze zdi oprýskává omítka, obnažené cihelné zdivo je rozpraskané vlivem kombinace vlhkosti a mrazu,

INVESTOR		SCHVÁLIL, DATUM	PROJEKTANT		HIP		
	Obec Medonosy, č.p. 80 IČ: 00498513 DIČ: CZ00498513 27 721 Medonosy		 Projekční a statická kancelář Stará mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice e-mail: pavel.veverka@fapal.cz tel.: +420 721 335 478 IČ: 060 83 927	Ing. Jan VINAŘ (ČKAIT-0000769)			
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel VEVERKA			
				VYPRACOVAL Lucie Švomová			
			DATUM	10/2019	MĚŘÍTKO	1:50	
NÁZEV AKCE			Oprava opěrné zdi v Medonosech p.č. 1/1, k.ú. Medonosy		ČÁST DOK. D.1.1.b	INDEX S02	PARE
					STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZAKÁZKY 019-2019	
NÁZEV			SEVERNÍ + JIŽNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV		REVIZE		