

1. Místnost měření plynoměř


Nesrovnalost s dokumentací ex zóna označení a protokol vnějších vlivů.

3 2320 ČSN EN 60079-0 ed.4 čl. 24:3

2. Místnost měření plynoměř

Poškozené - nezapojené dodatečné pospojení plynového potrubí

33 2000 ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.1:

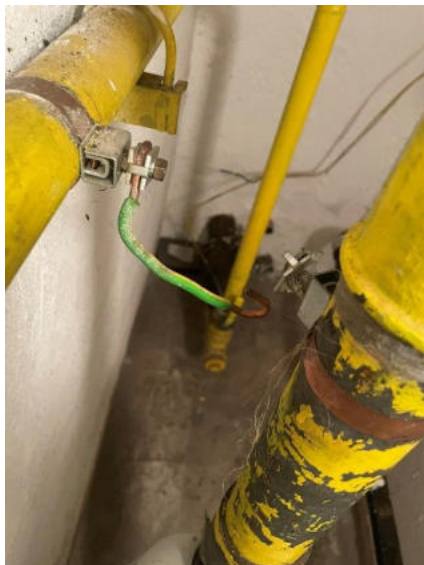

3. Kuchyně

Není provedeno doplňující ochranné pospojení u středových stolů

33 2000 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl.544.1:



připojení k radiátoru



4. Kuchyně

Není provedeno doplňující ochranné pospojení u středových stolů
33 2000 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl.544.1:

vzájemně pospojit



proříznout spáru a uložit do CY
vodič/ zpět za spárovat

5. Místost pro uložení venkovních hraček - Není štítek na RZ

Místost pro uložení venkovních hraček u WC pro venek - Není štítek na RZ

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



6. Rozvaděč R4

Rozvaděč nelze řádně odkrytovat pro provedení údržby .

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.6.2.1:



demontáž dvířek včetně
pantů

7. Místnost pro uklid 1NP

Obnažené vodiče vedoucí do osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 A.1:




montáž vodičů do krabice a
z ní připojit svítidlo

8. Místnost s myčkou 1NP

Zásuvka 230/16A pro myčku je zvýšeně tepelně namáhána .

33 0340 ČSN 33 0340 čl.2.3.:

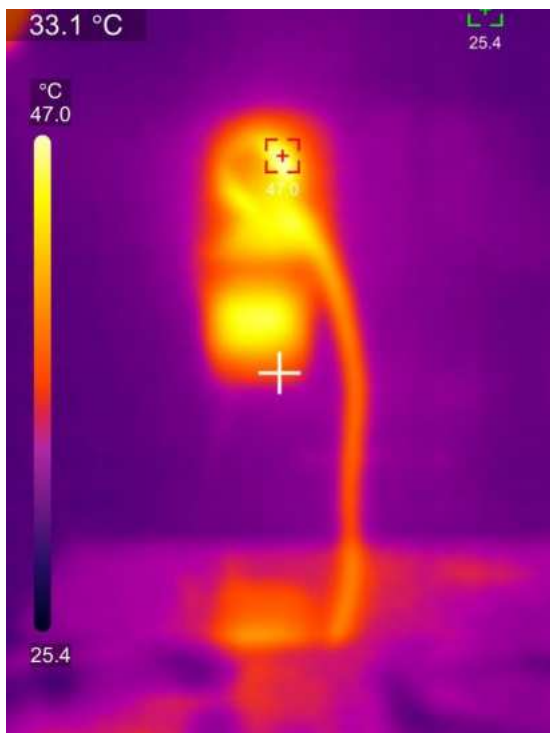

neřešit - opravila
gastro firma

9. Koupelna pro třídu 2

Není doplňující ochranné pospojování topení

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



dopojit do rozvaděče

10. Koupelna pro třídu 3

Není doplňující ochranné pospojování topení

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



dopojit do rozvaděče

11. Koupelna pro třídu 4

Není doplňující ochranné pospojování topení

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



dopojit do rozvaděče

12. Rozvaděč R1

Změna průřezu ZŽ na svorce která není pevně instalována

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.5.N1:



přes svorku připojit na můstek

13. Šatna personál volná Zás 230/16A


Volná zásuvka 230/16A

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



14. Kancelář ředitele

U pevně napojeného prodlužovacího přívodu není spojení s ochranným vodičem
33 2130 ČSN 33 2130 ed.2 čl.5.3.3:

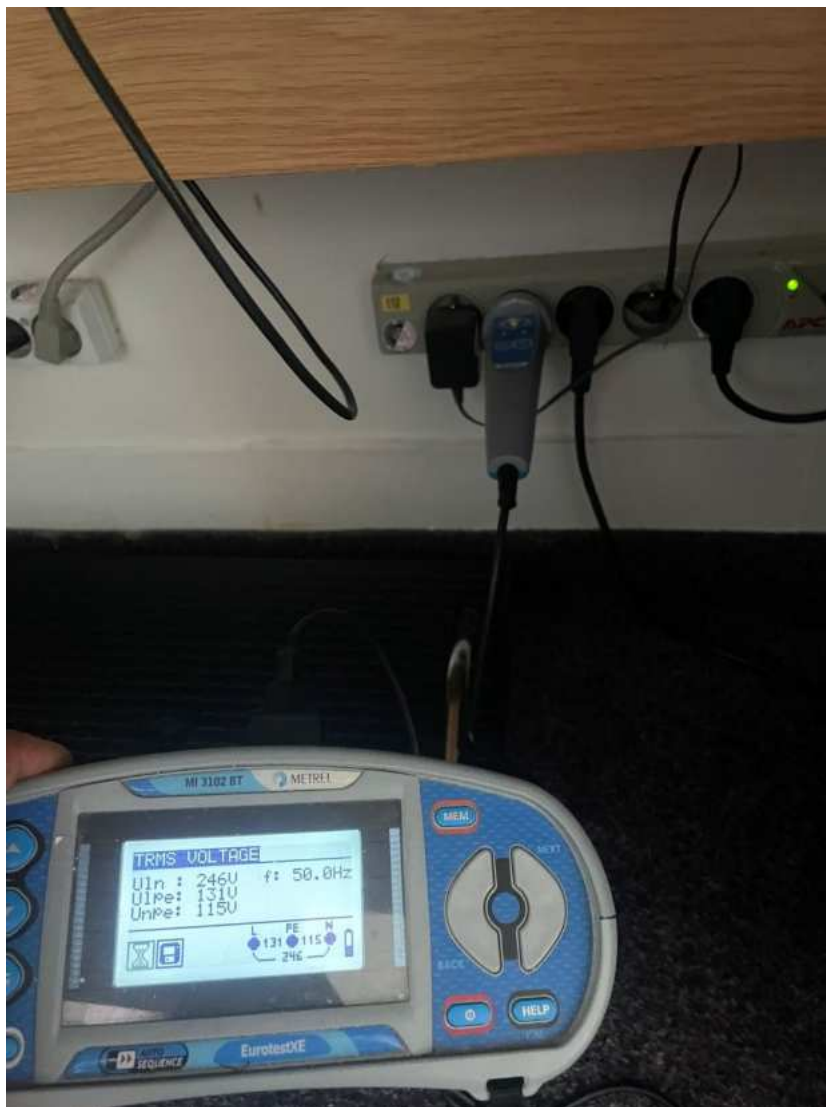

neřešit

Revizní zpráva č.RE-25-0445

Revize elektrická instalace MŠ Švendova, Švendova 1127, 500 03, Hradec Králové

Příloha č.1 – soupis zjištěných závad – fotodokumentace

Revizní technik

Bc. Miloš Etlík

Ev.č.: 0166/1/22/R-EZ-E2A

