

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1001	Tilia platyphyllos	53	166	12	14	3	132	4	3	5	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení,	4	4	3		0	zdravotní řez	nechat dožít	1	7	
1002	Tilia platyphyllos	56	175	12	14	3	132	4	3	5	2			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	4	4	3	pův.hlavový řez, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	1	5	
1003	Tilia platyphyllos	66	220	10	18	2	160	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5	1	5	
1004	Tilia cordata	77	235	16	19	3	256	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	4	2		0	zdravotní řez		1	7	
1005	Tilia platyphyllos	37	115	6	12	4	48	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	3	2	vyvětvená koruna	0	zdravotní řez		1	7	
1006	Tilia platyphyllos	76	233	12	20	3	204	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1007	Tilia platyphyllos	74	230	13	20	4	208	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1008	Tilia platyphyllos	56	160	16	18	4	224	4	2	5	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1009	Tilia platyphyllos	57	179	10	14	4	100	4	3	5	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení,	4	4	3	zatékání do kmene	0	zdravotní řez		1	7	
1010	Tilia platyphyllos	97	274	18	19	3	288	4	2	4	1		poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1011	Tilia platyphyllos	84	238	15	19	4	225	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	hustá koruna, plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1012	Tilia platyphyllos	50	143	9	12	3	81	4	1	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	2	4	1		0	zdravotní řez		1	7	
1013	Tilia platyphyllos	6	18	2	4	2	4	1	0	3	0		poraněná báze	dutiny, hniloba	0		1	1	1	poraněný kmen	0	zdravotní řez, lokální redukce		1	5	
1014	Tilia platyphyllos	80	236	15	19	4	225	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	prasklina kmene, plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1015	Tilia platyphyllos	68	196	12	20	4	192	4	2	4	I				I	tlakové větvení,	3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1016	Tilia platyphyllos	60	178	10	18	3	150	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení,	3	4	2		0	zdravotní řez		I	7	
1017	Tilia platyphyllos	105	279	13	20	3	221	4	2	4	I				I	tlakové větvení,	3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1018	Tilia platyphyllos	63	171	12	17	4	156	4	2	4	I				I	tlakové větvení	3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1019	Tilia platyphyllos	59	169	11	18	3	165	4	2	4	I			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení,	3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1020	Tilia platyphyllos	100	256	15	20	2	270	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	zarostlý řetěz, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x5, odstranit řetěz	I	5	
1021	Tilia cordata	81	204	14	19	3	224	4	2	5	I	mírný náklon	pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
1022	Tilia platyphyllos	89	251	16	20	3	272	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x7, 1x6	I	5	
1023	Tilia platyphyllos	80	250	14	20	3	238	4	2	4	I	tlakové větvení	pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		I	7	
1024	Tilia cordata	86	258	15	20	2	270	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6	I	5	
1025	Tilia cordata	54	150	11	16	3	143	4	2	4	I				I	tlakové větvení,	3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1026	Tilia cordata	57	160	11	18	3	165	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení,	3	4	2		0	zdravotní řez		I	7	
1027	Tilia platyphyllos	96	247	13	20	3	221	4	2	4	I	tlakové větvení			I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5	I	5	
1028	Tilia platyphyllos	77	210	13	19	3	208	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	dutiny	3	4	2	hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	I	5	
1029	Tilia platyphyllos	63	188	12	18	3	180	4	2	4	I	tlakové větvení	poraněné náběhy		I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2		0	zdravotní řez		I	7	
1030	Tilia platyphyllos	71	197	10	17	2	150	4	2	5	I		pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	dutý kmen, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
1031	Tilia platyphyllos	79	229	13	20	4	208	4	2	4	I	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5	I	5	
1032	Tilia cordata	64	173	11	17	3	154	4	2	5	I	tlakové větvení	pravděpodobná hniloba	dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	dutý kmen, hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
1033	Tilia platyphyllos	11	35	4	5	2	12	2	0	I	I	tlakové větvení			0	tlakové větvení	I	2	I		0	zdravotní řez		I	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1034	Tilia platyphyllos	76	211	13	18	3	195	4	2	5	2				1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	0	zdravotní řez, lokální redukce		1	5	
1035	Tilia platyphyllos	82	231	16	20	2	288	4	2	4	1	tlakové větvení			1	tlakové větvení,	3	4	2	hustá koruna	0	zdravotní řez		1	7	
1036	Tilia platyphyllos	73	192	15	20	5	225	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1037	Tilia cordata	82	240	17	20	4	272	4	2	4	1	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	výmladky, poraněný kmen, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	1	5	
1038	Tilia platyphyllos	77	217	10	19	4	150	4	2	4	1			dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1039	Tilia platyphyllos	79	213	14	20	3	238	4	2	4	1	mírný náklon			1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1040	Tilia cordata	79	222	16	19	3	256	4	2	4	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna, prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5, 1x4	1	5	
1041	Tilia platyphyllos	94	288	16	20	4	256	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	poraněný kmen, prasklina kmene, nezhojené rány	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x6	1	5	
1042	Tilia platyphyllos	75	213	12	19	3	192	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	1	5	
1043	Tilia platyphyllos	82	221	10	20	4	160	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1044	Tilia cordata	93	272	16	20	4	256	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x5	1	5	
1045	Tilia platyphyllos	57	165	10	19	3	160	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení,	3	3	2		0	zdravotní řez		1	7	
1046	Tilia platyphyllos	81	232	17	19	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	hustá koruna, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x6	1	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1047	Tilia platyphyllos	73	206	14	19	2	238	4	2	4	I	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	I	5	
1048	Tilia platyphyllos	54	153	9	17	4	117	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1049	Tilia platyphyllos	74	196	13	16	2	182	4	2	4	I	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6, 1x2	I	5	
1050	Tilia platyphyllos	93	244	15	20	3	255	4	2	5	I	mírný náklon		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
1051	Tilia platyphyllos	76	226	14	20	4	224	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice dřevolazných hub, prasklina kmene, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
1052	Tilia cordata	84	217	14	18	2	224	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1053	Tilia platyphyllos	98	270	12	20	2	216	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x4	I	5	
1054	Tilia platyphyllos	69	202	11	19	4	165	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	I	5	
1055	Tilia platyphyllos	92	262	18	20	3	306	4	2	4	I	tlakové větvení	pravděpodobná hniloba	pravděpodobná hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	na bázi kmene plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x6, 1x6	I	5	
1056	Tilia cordata	80	242	14	20	4	224	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	I	5	
1057	Tilia platyphyllos	51	154	12	18	3	180	4	2	4	I	tlakové větvení			I	tlakové větvení	3	4	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x3, 1x2	I	5	
1058	Tilia platyphyllos	55	154	11	19	3	176	4	2	3	I				I		3	3	2		0	zdravotní řez		I	7	
1059	Tilia platyphyllos	104	291	14	20	3	238	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení	3	4	2	nezhojené rány, nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x7	I	5	
1060	Tilia platyphyllos	75	228	13	18	3	195	4	2	4	I	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	I	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
1061	Tilia platyphyllos	64	188	10	18	3	150	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1062	Tilia platyphyllos	79	248	11	20	4	176	4	2	4	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	zasychání koruny, proveden redukční řez, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x1, 1x4	1	5	
1063	Tilia platyphyllos	59	182	12	18	3	180	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1064	Tilia platyphyllos	86	242	16	20	3	272	4	2	4	2	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4, 1x4	1	5	
1065	Tilia platyphyllos	55	167	10	19	6	130	4	2	4	2			dutiny, hniloba	1	dutiny	3	4	2	veliká nezhojená rána, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1066	Tilia platyphyllos	70	224	17	20	3	289	4	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1067	Tilia platyphyllos	56	173	10	19	5	140	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1068	Tilia platyphyllos	56	171	12	19	3	192	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	ocelový basketbalový koš, el. Vedení	0	zdravotní řez	odstranit koš	1	7	
1069	Tilia platyphyllos	65	200	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x4	1	5	
1070	Tilia platyphyllos	66	191	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x2	1	5	
1071	Tilia platyphyllos	80	237	17	20	3	289	4	2	4	1	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1072	Tilia platyphyllos	61	178	12	18	4	168	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1073	Tilia platyphyllos	53	151	11	18	3	165	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení,	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
1074	Tilia platyphyllos	96	262	14	20	4	224	4	2	4	I	mírný náklon		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nezhojená rána, rozsáhlá dutina, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
1075	Tilia europea	22	63	4	7	2	20	2	0	2	0	tlakové větvení			0	tlakové větvení	I	2	I		0	zdravotní řez		I	7	
1076	Tilia platyphyllos	41	125	6	17	4	78	4	I	4	I	mírný náklon			I	tlakové větvení	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	zdravotní řez		I	7	
1077	Tilia platyphyllos	85	250	13	20	3	221	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x7	I	5	
1078	Tilia platyphyllos	79	230	16	19	4	240	4	3	5	3	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,5637
1079	Tilia platyphyllos	58	174	12	19	4	180	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nezhojené rány, el. Vedení	0	zdravotní řez		I	7	
1080	Tilia platyphyllos	62	181	16	20	4	256	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	I	5	
1081	Tilia platyphyllos	76	236	16	20	6	224	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
1082	Tilia platyphyllos	60	186	12	20	6	168	4	2	4	I	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice hlíva ústříčná, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	I	5	
1083	Tilia platyphyllos	97	285	18	20	4	288	4	2	4	2	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3, 1x5, 1x5	I	5	
1084	Ginkgo biloba	2	5	2	2	1	2	1	2	3	0				0		3	2	3	podměrečná sazenice	2	bez zásahu	popř. náhrada sazenice			
1085	Betula pendula	64	178	12	20	6	168	5	3	5	3	mírný náklon		dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	I		0,3699

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna											
															suché větve						další defekty koruny					
1086	Tilia platyphyllos	69	171	9	19	4	135	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1087	Tilia platyphyllos	72	196	12	19	3	192	4	3	5	3			dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	plodnice sírovec žlutooranžový, zatékání do kmene, nadměrně zatížené větve, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4682
1088	Tilia platyphyllos	4	14	1	4	2	2	1	1	1	0				0	tlakové větvení	1	2	1		2	výchovný řez		1	5	
1089	Aesculus hippocastanum	76	218	12	20	4	192	4	2	4	2	náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	plodnice hub, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
1090	Aesculus hippocastanum	79	238	12	20	4	192	4	2	4	2	tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	pokročilá hniloba, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	nechat dožít	1	5	
1091	Tilia platyphyllos	70	196	16	20	3	272	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	vyložené větve, nezhojené rány, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1092	Tilia platyphyllos	82	242	16	20	3	272	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1093	Tilia platyphyllos	58	178	11	20	4	176	4	2	4	1			pravděpodobná hniloba	1	dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1094	Acer platanoides	69	205	13	22	5	221	4	2	5	3	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	tlakové větvení, dutiny	5	5	3	rozsáhlá dutina, dutý kmen, prasklina kmene, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	1		
1095	Tilia platyphyllos	50	144	10	19	4	150	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1096	Tilia platyphyllos	66	182	10	19	3	160	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1097	Acer platanoides	79	220	16	22	5	272	4	2	4	1	mírný náklon		dutiny, hniloba	1	dutiny	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita					Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)
												strom	kořeny	kmen	koruna							základní	bližší specifikace			
															suché větve	další defekty koruny										
1098	Tilia platyphyllos	75	210	10	20	3	170	5	3	5	1			dutiny, hniloba	2	dutiny	4	4	3	v koruně plodnice dřevokazných hub, nadměrně zatížené větve, el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1099	Acer platanoides	37	110	10	16	3	130	4	2	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení	3	4	2	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1100	Tilia platyphyllos	60	179	11	18	3	165	4	3	5	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	el. vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	1	5	
1101	Tilia platyphyllos	73	225	13	18	2	208	4	3	4	1			pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	3	3	proveden redukční řez, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1102	Tilia platyphyllos	58	162	10	19	2	170	4	3	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1103	Tilia platyphyllos	64	190	10	19	3	160	4	2	4	1	mírný náklon, tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	proveden redukční řez, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1104	Acer platanoides	67	183	9	18	3	135	4	3	5	2	mírný náklon, tlakové větvení	poraněné náběhy	dutiny, hniloba	2	dutiny	5	5	3	proveden redukční řez, el. vedení, odumírající jedinec	0	kácet	náhrada jedince v rastru aleje	1		0,4054
1105	Tilia platyphyllos	62	181	10	19	3	160	4	3	5	2	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	proveden redukční řez, el. Vedení	0	zdravotní řez		1	7	
1106	Tilia platyphyllos	84	235	15	20	3	255	4	3	4	1	tlakové větvení		dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	4	3	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1107	Tilia platyphyllos	77	216	14	19	4	210	4	3	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	4	3	3	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1108	Tilia platyphyllos	96	280	17	20	4	272	4	2	4	1	mírný náklon		pravděpodobná hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	na kmeni plodnice dřevokazných hub, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1109	Tilia platyphyllos	54	158	13	19	4	195	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1110	Tilia platyphyllos	74	218	14	20	3	238	4	2	4	1			dutiny, hniloba	1	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	prasklina kmene, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		1	5	
1111	Tilia platyphyllos	12	40	5	7	2	25	2	0	1	0				0	tlakové větvení	1	1	1	el. vedení	0	zdravotní řez		1	7	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
I112	Tilia platyphyllos	74	212	17	20	3	289	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	I	5	
I113	Tilia platyphyllos	75	215	15	19	4	225	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	velké nezhojené rány, prasklina kmene, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez		I	5	
I114	Tilia cordata	65	167	9	20	7	117	4	2	4	I	mírný nákon		dutiny, hniloba	I	dutiny	3	3	2	vyvětvená koruna, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	snížení těžiště	I	5	
I115	Tilia platyphyllos	59	170	12	20	3	204	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	tlakové větvení,	3	3	2	el. vedení	0	zdravotní řez		I	7	
I116	Tilia platyphyllos	67	172	11	19	3	176	4	2	4	I	tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	I	5	
I117	Tilia platyphyllos	68	200	10	20	4	160	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	4	2	prasklina kmene, proveden redukční řez, nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x3	I	5	
I118	Tilia platyphyllos	82	235	14	20	3	238	4	2	4	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x4	I	5	
I119	Tilia platyphyllos	83	228	13	19	3	208	4	2	4	I	mírný náklon, tlakové větvení	poraněná báze	dutiny, hniloba	I	tlakové větvení, dutiny	3	3	2	nadměrně zatížené větve, el. Vedení	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x5, 1x5	I	5	
I120	Tilia platyphyllos	76	218	12	19	3	192	4	2	4	I			dutiny, hniloba	I	tlakové větvení,	3	3	2	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		I	7	
I121	Tilia platyphyllos	74	215	9	17	3	126	4	3	5	I	tlakové větvení		dutiny, hniloba	2	dutiny	4	3	3	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		I	7	
I122	Tilia platyphyllos	53	175	11	17	4	143	4	2	4	I			pravděpodobná hniloba	I	dutiny	3	3	2	proveden redukční řez	0	zdravotní řez		I	7	
I123	Robinia pseudoacacia	42	140	9	17	6	99	4	2	4	I	tlakové větvení		pravděpodobná hniloba	I	tlakové větvení	3	3	2	nadměrně zatížené větve	0	obvodová redukce, zdravotní řez	BV 1x1	2	5	

D.3.2 - Inventarizační soupiska stromů a návrh péstebních opatření - KOVANSKO

REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V BOBNICÍCH A KOVANSKU_REV 04

Číslo taxonu	Taxon	Průměr v 1,3 m (cm)	Obvod v 1,3 m (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Báze koruny (m)	Plocha stromu (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Sadovnícká hodnota	Provozní bezpečnost	Biomechanická vitalita				Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Poznámka	Dopadový terč	Návrh opatření		Naléhavost opatření	Opakování (roky)	Frézování pařezu (m2)	
												strom	kořeny	kmen	koruna						základní	bližší specifikace				
															suché větve											další defekty koruny
I124	Salix x sepulcralis	64	117, 120, 126	14	16	3	182	4	2	4	1	náklon, tlakové větvení			1	tlakové větvení	3	3	2	troják	2	zdravotní řez		2	7	
I125	SKUPINA		počty					obvod v 1,3 m				PB	kácení (ks)		poznámka											
	Robinia pseudoacacia		23				841						I	0	1	slabý růst, kořenové výmladky, vyvětvené					0	bez zásahu				
I126	SKUPINA		počty					obvod v 1,3 m				PB	kácení (ks)		poznámka											
	Picea abies		8				172						0	0	1						2	bez zásahu				
	Pinus sylvestris		1										0	0	1						2					
	Larix decidua		1										0	0	1						2					
I127	SKUPINA		počty					obvod v 1,3 m				PB	kácení (ks)		poznámka											
	Robinia pseudoacacia		4				125						I	0	0						0	bez zásahu				
	Tilia platyphyllos		1										I	0	1						0					
	Prunus cerasifera		1										0	0	1						0					

1,81