


Příloha č.2

Soupis zjištěných závad – fotodokumentace


- 1) Nebyla předložena dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení – je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Rozvaděč RM1 – nadproudová ochrana pro 3f vývod (rozvaděč RM1.3) není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1 50A, L2 a L3 35A) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

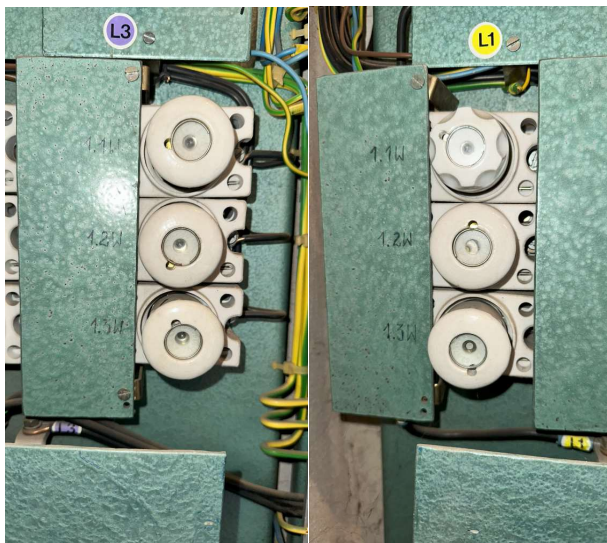


- 3) Rozvaděč RM1 - ochrana pro 3f vývod (ventilátor W1) není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1 a L2 10A, L3 16A) vč. nevyhovující nadproudové ochrany (L3 16A) vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelového vedení (CYKY 4Bx1,5) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a) a s ČSN 33 2000-4-43 ed.3:2024, čl.431.1.1



- 4) Rozvaděč RM1.1 – nadproudová ochrana pro 3f vývod (ventilátor 1.1.3) není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1 a L3 6A, L2 10A) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

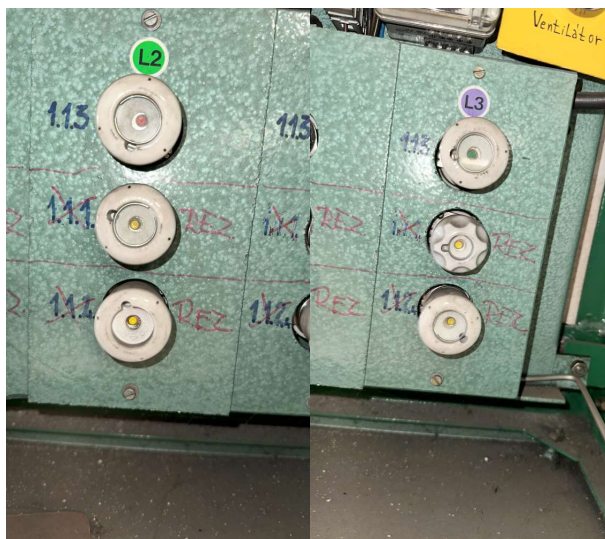


- 5) Rozvaděč RM1.1 – nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky - pojistky 25A v rozvaděči RM1.1 a pojistky 25A v zásuvkových skříních 1.1.1 a 1.1.2 - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.3

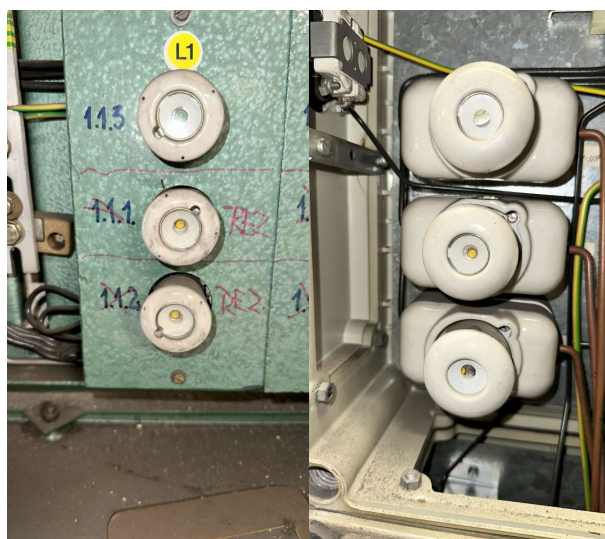

- 6) Rozvaděč RM1.2 – nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky - pojistky 25A v rozvaděči RM1.2 a pojistky 25A v zásuvkových skříních 1.2.1 a 1.2.2 - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.3




- 7) Rozvaděč RM1.3 – nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky - pojistky 25A v rozvaděči RM1.3 a pojistky 35A/25A v zásuvkových skříních 1.3.1 a 1.3.2 - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.3

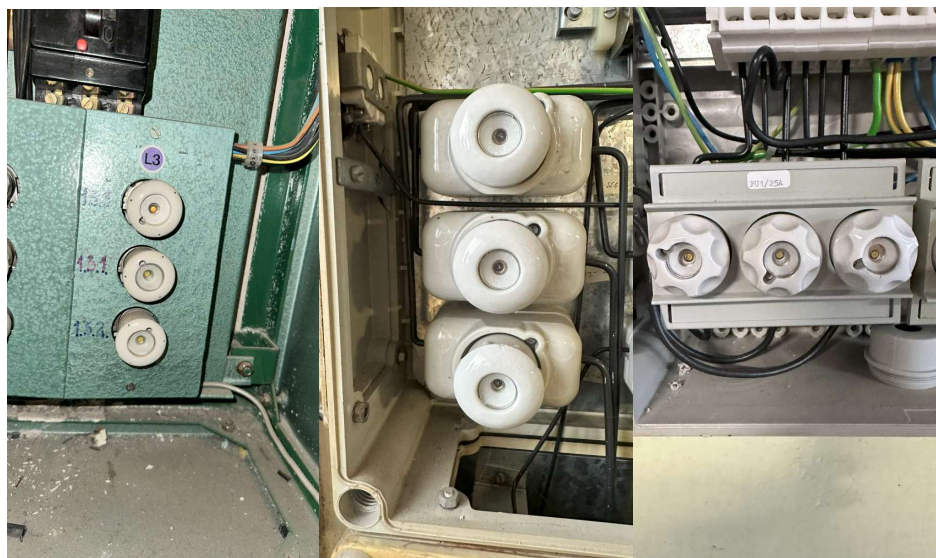

- 8) Rozvaděč RM1.3 – nadproudová ochrana pro 3f vývod (zásuvková skříně 1.3.2) není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1 10A, L2 a L3 25A) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



- 9) Rozvaděč RM1 – chybí pojistková hlavice pro vývod „Velín VO“ - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

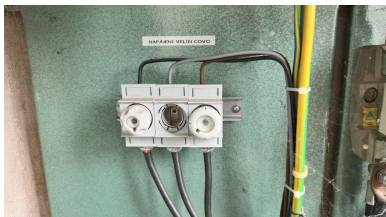

- 10) Rozvaděče RM1, RM1.1, RM1.2 a RM1.3 – nejsou jednoznačně označeny názvem na krytu a popisem ochranných prvků - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)



- 11) Zásuvková skříň ZS1.1.1a – chybí ovládací hlavice hlavního vypínače - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



- 12) Zásuvková skříň ZS1.1.1a – ulomená krytka zásuvky 16A 230V – nesplňuje krytí udávané výrobcem (IP44) - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna

- 13) Zásuvková skříň ZS1.1.1a – uvolněná s konzolí ze zdi - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)




oprava připevnění skříně -
včetně mat.

- 14) Zásuvková skříň ZS1.1.2a - chybí ovládací hlavice hlavního vypínače - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



- 15) Zásuvková skříň 1.2.1a – ulomená krytka zásuvky 16A 230V – nesplňuje krytí udávané výrobcem (IP44) - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3

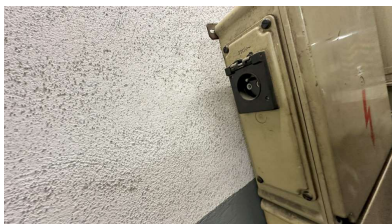

výměna

- 16) Zásuvková skříň ZS1.3.1 – pojistky 35A pro zásuvku 32A – nevyhovující nadproudová ochrana vývodu vzhledem k maximálnímu jmenovitému proudu zařízení - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.133.2.2



výměna pojistek za jistič


- 17) Zásuvková skříň 1.3.2 - není označená bezpečnostními tabulkami dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010:2021 - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.134.1.7



- 18) Zásuvkové skříně 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 a 1.3.2 – nejsou jednoznačně označeny názvem na krytu - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)




- 19) Garáže 9 až 12 – nefunkční trubice / svítidla, chybějící trubice ve svítidlech - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

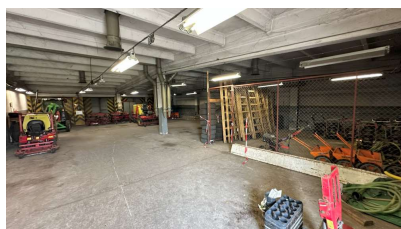

výměna za LED
trubice

- 20) Garáže 9 až 12 – chybí hlavice vypínačů osvětlení na ovládacím boxu - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

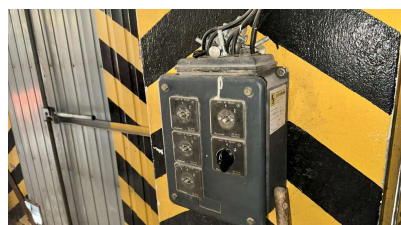


- 21) Garáže 5 až 8 – nefunkční trubice / svítidla - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



výměna za LED
trubice

- 22) Ústředna VO – uvolněná zásuvka vč. mechanické poškození (díra v krytu) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b) a s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3

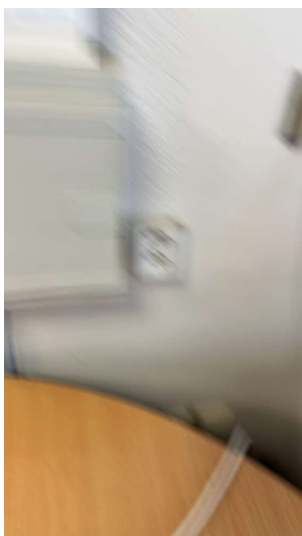


výměna

- 23) Kancelář SDS – nefunkční trubice ve svítidle - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



výměna za LED
trubice

- 24) Dílna/sklad / garáže 1 a 2 – nefunkční svítidla - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

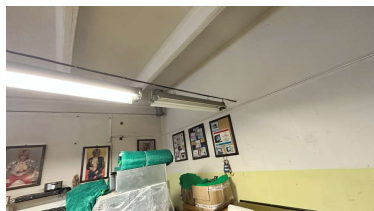

LED trubice

- 25) Provoz čištění města – uvolněný vypínač za vstupními dveřmi - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)



výměna

- 26) Provoz čištění města – nefunkční svítidlo na vstupních dveřmi venku - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 27) Provoz čištění města – mechanicky narušená gumová ucpávka venkovního vypínače osvětlení - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna

- 28) Provoz čištění města, kotelna – chybí krytka vypínače - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna

- 29) Provoz čištění města, šatna – svítidla bez krytu - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna svítidel 3x

- 30) Provoz čištění města, šatna – chybí trubice ve svítidlech - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



výměna viz bod 29

;

- 31) Provoz čištění města, šatna – uvolněná zásuvka u okna - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)



- 32) Provoz čištění města, sprcha – nefunkční svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

