


Příloha č.2

Soupis zjištěných závad – fotodokumentace

- 1) Nebyla předložena dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení – je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Rozvaděč RM2 – chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)




- 3) Rozvaděč RM2 - nevyhovující nadproudová ochrana (jistič B16A) vývodu „Osvětlení chodba, zádveří 2.1.2“ vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 2Bx1,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1

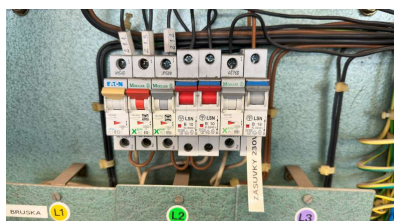

- 4) Rozvaděč RM2 – nevyhovující nadproudová ochrana (pojistka 20A) vývodu „Zásuvka 2.1.4 pila“ vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 2Bx2,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1



- 5) Rozvaděč RM2 – nejasný popis ochranných prvků a vývodů - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022, čl.514.3

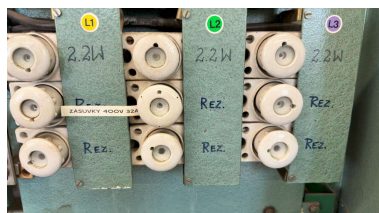

- 6) Rozvaděč RM2.1 - chybí výrobní štítek - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.1



výměna rozvodnice

- 7) Rozvaděč RM2.1 - chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c) – viz. foto č.6 řeší výměna rozvodnice
- 8) Rozvaděč RM2.1 – tepelně poškozený kryt - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.8.1.5 – viz. foto č.6
- 9) Rozvaděč RM2.2 – chybí výrobní štítek - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.1



výměna rozvodnice

- 10) Rozvaděč RM2.2 – chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)




- 11) Rozvaděč RM2.2 – ulomené dvířka - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3 – viz. foto č.10

- 12) Rozvaděč RM2.3 – chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)



- 13) Rozvaděč RM2.3 - nejasný popis ochranných prvků a vývodů - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022, čl.5.14.3

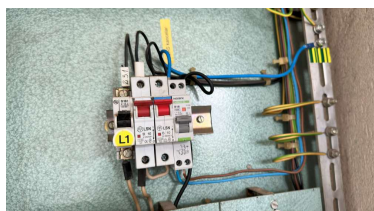

- 14) Rozvaděč RM2.3 – chybí pojistkové hlavice - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



- 15) Rozvaděč RM2.3 – nevyhovující nadproudová ochrana (jistič S161/K16A) vývodu „Osvětlení šatna muži, rezervní místnost, 2.3.1“ vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 2Bx1,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.5.23.1 – viz. foto č.13


- 16) Rozvaděč RM2.4 - chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)




- 17) Rozvaděč RM2.4 - nejasný popis ochranných prvků a vývodů - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022, čl.514.3



- 18) Rozvaděč RM2.4 – nevyhovující nadproudová ochrana (jistič S161/K16A) vývodů „Osvětlení 1“ a „Osvětlení 2“ vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 2Bx1,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1

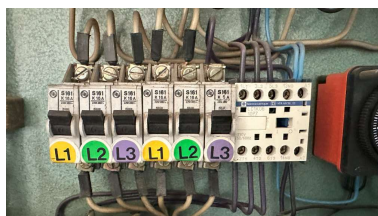


- 19) Rozvaděč RM2.4 – vývod „Zásuvková skříň ZS2.4.1“ – pojistky L1 a L3 16A, L2 25A - nadproudová ochrana pro 3f vývod není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

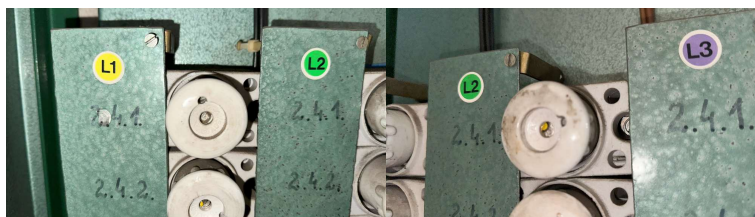

- 20) Rozvaděč RM2.4 – vývod „Ventilátor 2.4.6“ – pojistky L1 16, L2 a L3 6A - nadproudová ochrana pro 3f vývod není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a) + nevyhovující nadproudová ochrana (16A) vývodu vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 4Bx1,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1




- 21) Rozvaděč RM2.4 - Vývody pro zásuvkové skříně ZS2.4.1 až 2.4.5 – pojistky 25A v rozvaděči a rovněž pojistky 25A v zásuvkových skříních - nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.3

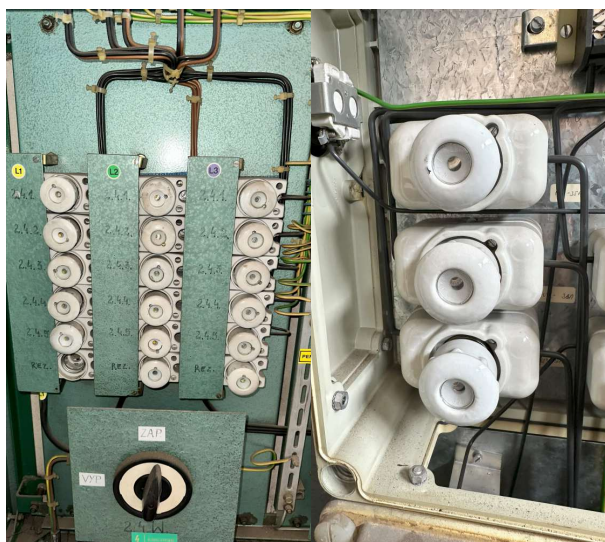


- 22) Zásuvková skříň ZS2.4.5 – pojistka E27:10A pro zásuvku 230V 16A je vybavená - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 23) Rozvaděč RM2.5 - nejasný popis ochranných prvků a vývodů - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022, čl.514.3

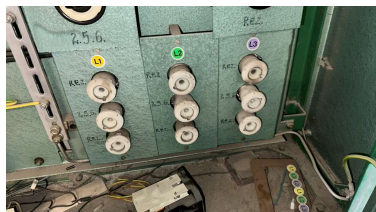

- 24) Rozvaděč RM2.5 – nevyhovující nadproudová ochrana (jističe IJ:U16A) vývodů „Osvětlení 1“ a „Osvětlení 2“ vzhledem k maximální proudové zatžitelnosti kabelu (CYKY 2Bx1,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1

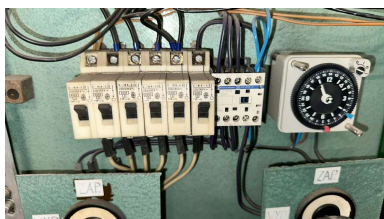

25) Rozvaděč RM2.5 – chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)




26) Rozvaděč RM2.6 – chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)



27) Rozvaděč RM2.6 - nejasný popis ochranných prvků a vývodů - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2:2022, čl.514.3




- 28) Rozvaděč RM2.6 – vývod „Zásuvková skříň ZS2.6.4“ – pojistky L1 35A, L2 a L3 25A - nadproudová ochrana pro 3f vývod není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

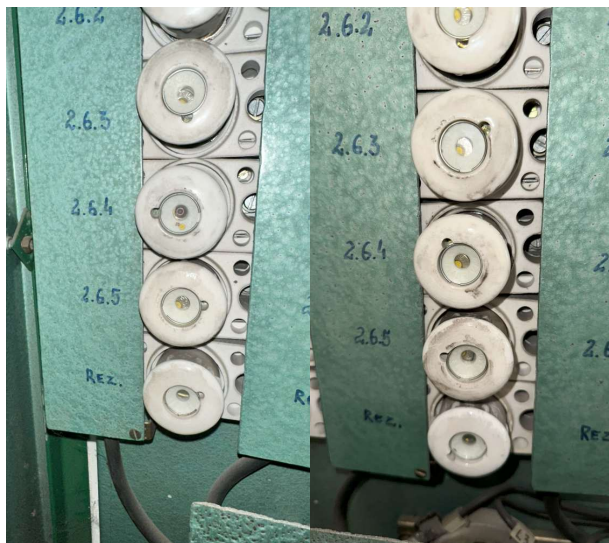

- 29) Rozvaděč RM2.6 – nevyhovující nadproudová ochrana (jistič S161:K16A) vývodu „Osvětlení 2“ vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (CYKY 2Bx1,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1



- 30) Rozvaděč RM2.6 – vývody pro zásuvkové skříně ZS2.6.1 až ZS2.6.5 – pojistky 25A v rozvaděči a v zásuvkových skříních pojistky 25A i jistič 32A - nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.3

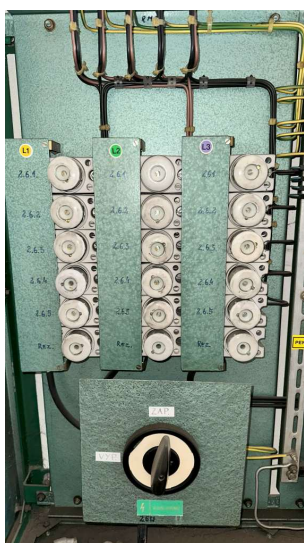

- 31) Rozvaděč R-Vrata – chybí výrobní štítek - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.1



- 32) Rozvaděč R-Vrata – chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c) – viz. foto č.31

- 33) Rozvaděč R-Vrata – není označený bezpečnostními tabulkami dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010:2021 - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.134.1.7 viz. foto č.31

- 34) Zásuvková skříň ZS2.4.1 – chybí krytka zásuvky 400V 32A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



dodávka krytky

- 35) Zásuvková skříň ZS2.6.4 – chybí krytka zásuvky 230V 16A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna zásuvky

- 36) Zásuvková skříň ZS2.6.4 – chybí krytka zásuvky 400V 32A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 37) Zásuvková skříň ZS2.6.5 – pojistky 35A pro zásuvku 32A – nevyhovující nadproudová ochrana vývodu vzhledem k maximálnímu jmenovitému proudu zařízení - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.133.2.2



výměna za jistič

- 38) Zásuvková skříň ZS2.6.5 – chybí krytka zásuvky 230V 16A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna zásuvky


- 39) Zásuvková skříň ZS2.6.5 – chybí krytka zásuvky 400V 32A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 40) Zásuvkové skříň (všechny) - chybí název na dveřích - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c)



- 41) Provozní část „Mobiliář“, 2NP – šatna vpravo – zásuvka za dveřmi – tepelně poškozená - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)

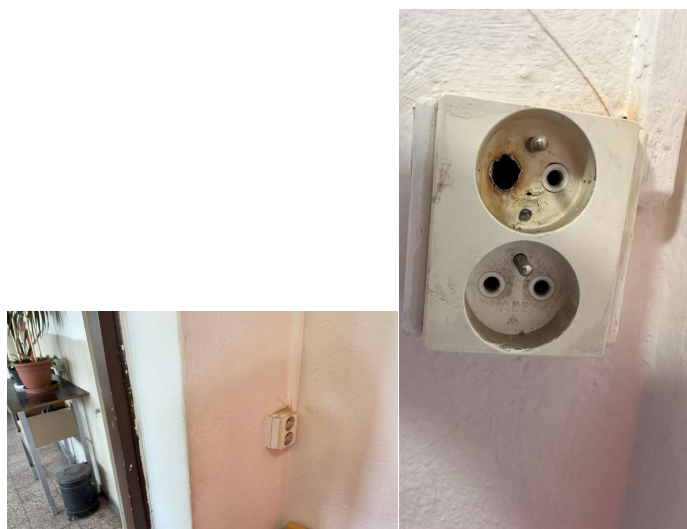

- 42) Provozní část „Mobiliář“, 1NP – dílna – chybí krytka zásuvky (3x) - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3
výměna zásuvek



- 43) Provozní část „Vodoteč“, 2NP – šatna/denní místnost – nefunkční přepínání osvětlení - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10
zjištění závady/ návrh opravy



- 44) Provozní část „Vodoteč“, 2NP – sprchy – chybějící krytka vypínače - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



výměna vypínače

- 45) Provozní část „Vodoteč“, 2NP – sprchy – nefunkční svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 46) Provozní část „Vodoteč“, 2NP – sklad – uvolněná zásuvka u okna - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)



- 47) Garáž 1 – chybí ovládací hlavice vypínačů osvětlení - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 48) Garáž 2 – chybí ovládací hlavice vypínačů osvětlení - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

