

Příloha č.2


Soupis zjištěných závad – fotodokumentace – část 1

Objekt „C“

- 1) Nebyla předložena dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení – je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Rozvaděč RC1 – chybí výrobní štítek - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.1



- 3) Rozvaděč RC1 – chybí název na krytu - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod c) – viz. foto č.1
- 4) Rozvaděč RC1 - není označený bezpečnostními tabulkami dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010:2021 - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.134.1.7 – viz. foto č.1
- 5) Zásuvková skříň ZS3.1 – napájecí napětí L3:61V - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

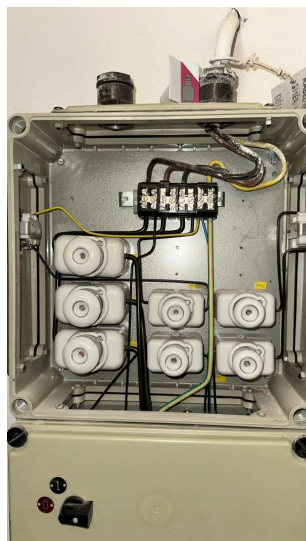


zjistit závadu -
navrhnout způsob
opravy

- 6) 2NP – zasedačka větší – nefunkční trubice ve svítidle - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



neřešit

- 7) 1NP - kancelář p.Havrda – levá zásuvka v trojrámečku a jednoduchá zásuvka vedle u datové zásuvky č.12 – 123V mezi N a PE - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

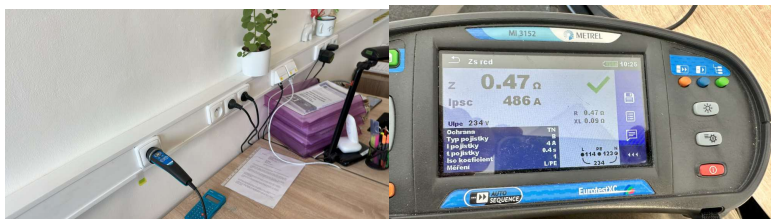


neřešit

- 8) 1NP - kancelář p.Havrda – trojitá zásuvka u stolu p.Veselý – krajní zásuvky – L vpravo a N vlevo – je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.5.3.3



neřešit

- 9) 1NP, archiv – nefunkční trubice ve svítidle - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

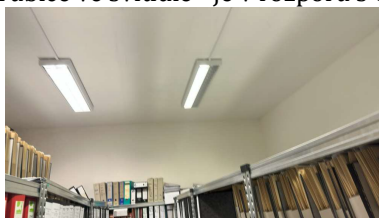

výměna za LED
trubici