


Příloha č.2

Soupis zjištěných závad – fotodokumentace – část 3

Objekt „E“

59) 2NP, sklad MK – chybí kryty svítidel - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3

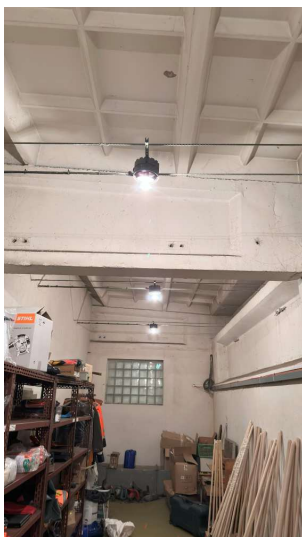

výměna svítidel

60) 2NP, WC ženy – nefunkční svítidla (3x) - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



61) 1NP, WC muži – nefunkční svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 62) 2NP, šatna muži 2 – zásuvka mezi okny – strojek příliš ve zdi a PE kolík nevytváří kontakt s PE spotřebiče - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



výměna

- 63) 2NP, šatna muži 1 – nezapojený či neukončený vývod pro osvětlení nad dveřmi - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.5.26.5



montáž krabice

- 64) 2NP, m.č.17 – vypínač za dveřmi – uvolněné kontakty - je v rozporu s ČSN 33 0360 ed.2:2014, čl.6.1



výměna

- 65) 2NP, nocležna – nefunkční svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



dodávka/výměna
LED trubice

- 66) 2NP, kancelář vedoucích – zásuvka Z11 levá – nelze do ní zasunout zástrčku - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



výměna 2x

- 67) 2NP, kancelář vedoucích – zásuvka Z11 pravá – uvolněná - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b) – viz. foto č.66

- 68) 2NP, kanceláře vedoucích – nefunkční osvětlení nad zásuvkami Z11- je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10 – viz. foto č.66

funkční - vypí-
nač na boku
svítidla

- 69) 2NP, kancelář vedoucích – zásuvka Z21 – pravá trojice – levá zásuvka - nelze do ní zasunout zástrčku - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10




- 70) Zásuvková skříň ZS1.1 – zásuvka 400V 63A – chybí krytka - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



dodávka krytky

- 71) Rozvaděč R121 – vývod pro zásuvku pod rozvaděčem – kabel odizolován mimo kryt rozvaděče a zásuvky – je v rozporu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018, čl.4.12

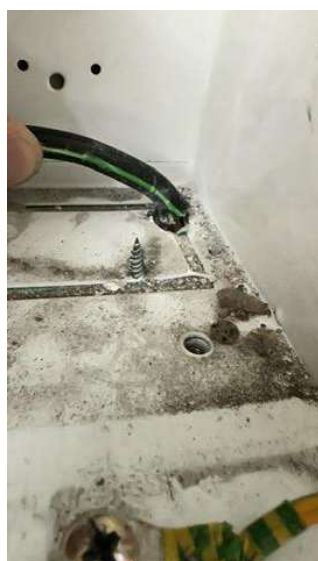

výměna přívodního kabelu



- 72) Zásuvková skříň ZS1.1 – vývod pro zásuvku „Káva“ nataženo kabelem CYKY 3Bx4, ale zapojeno jako 2Bx4 - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2012, čl.543.4.1




zapojit 3 vodič

- 73) Zásuvková skříň ZS1.1 – je umístěna v umývacím prostoru umyvadla - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.8.8.1, bod a)



neřešit - umyvadlo
demonťováno


- 74) 1NP, strojovna – 2x nefunkční trubice ve svítidlech - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

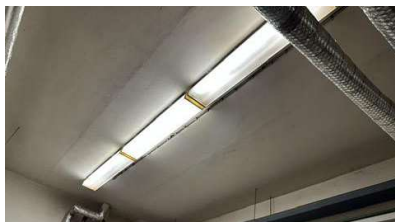

- 75) 1NP, chodba u strojovny – 3x nefunkční trubice ve svítidlech - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10




- 76) 1NP, sklad u rozvodny – nefunkční trubice ve svítidlech - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

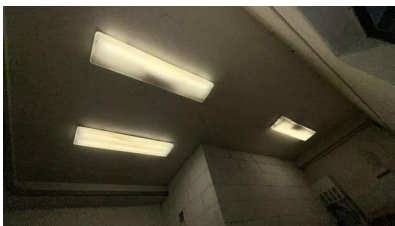

- 77) 1NP, m.č.3 – nefunkční trubice ve svítidle - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 78) 1NP, m.č.3 – uvolněné svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)

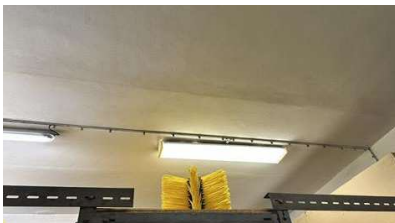


oprava upevnění

- 79) 1NP, dílna „Dopravní značení“ – uvolněná zásuvka nad stolem - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)



- 80) 1NP, dílna „Dopravní značení“ – mechanicky zničený kryt zásuvky - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3

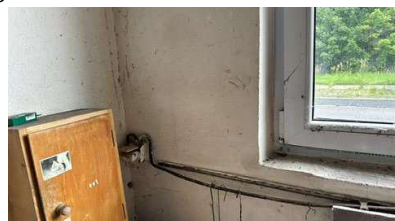

výměna za dvojitou

- 81) 1NP, dílna „Dopravní značení“ – uvolněná zásuvka nad mikrovlnkou - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)



výměna

- 82) 1NP, dílna „Dopravní značení“ – zásuvka u okna – prasklé víčko + 1 chybí - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 83) 1NP, dílna „Dopravní značení“ – zásuvka u dveří – mechanicky porušená krytka - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 84) Rozvaděč RE3-10 – díra ve vnitřním krytu - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 85) Rozvaděč RE3-10 – spoje prováděny lámacími svorkami - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.134.1.4 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.526.1



- 86) Rozvaděč RE3-10 – nadproudová ochrana pro 3f vývod „Větrák VO“ není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1 6A, L2 6A, L3 10A) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



- 87) Rozvaděč RE2 – chybí výrobní štítek - je v rozporu s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.6.1



- 88) Rozvaděč RE2 - není označený bezpečnostními tabulkami dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010:2021 - je v rozporu s ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, čl.134.1.7 – viz. foto č.87

- 89) Zásuvková skříň ZS2.8 sklad – chybí ovládací hlavice hlavního vypínače – chybí ovládací hlavice hlavního vypínače - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



- 90) Zásuvková skříň ZS2.10 soust. – chybí ovládací hlavice hlavního vypínače – chybí ovládací hlavice hlavního vypínače - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)




- 91) Zásuvková skříň ZS2.10 soust. – chybí krytka zásuvky 400V 63A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 92) Zásuvková skříň ZS2.11 soust. – chybí krytka zásuvky 400V 63A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 93) Rozvaděč RE3-10 – nevyhovující nadproudová ochrana (jistič L16A) vývodu „Osvětlení sklad“ vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu AYKY 2Bx2,5 - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1

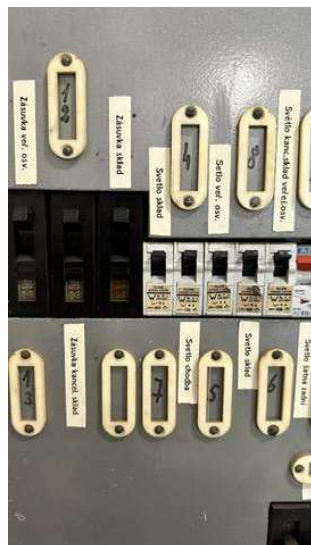

- 94) Rozvaděč RE2-10 – skutečný jmenovitý proud rozvaděče ($I_n=90A$ dle hlavního jističe) neodpovídá vyrobenému a odzkoušenému rozvaděči dle výrobního štítku ($I_n=63A$) - je v rozporu s nařízením vlády č. 118/2016 Sb., §4 a s ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022, čl.5.3.1



výměna štítku

- 95) Rozvaděč RE2-10 – nadproudová ochrana pro 3f vývod „Výtah“ není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1 20A, L2 16A, L3 20A) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



- 96) Rozvaděč RE2-10 – nadproudová ochrana pro 3f vývod „Zásuvka č.3“ není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1 25A, L2 16A, L3 25A) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

