

## Příloha č.2


### Soupis zjištěných závad – fotodokumentace

- 1) Nebyla předložena dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení – je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Rozvaděč R2 – SPD – chybí stupeň T1 – je v rozporu s ČSN 33 2000-5-534 ed.2:2016, čl.534.4.1



výměna za variantu  
splňující všechny stupně  
ochrany

- 3) Rozvaděč R2 – SPD – nesprávně připojené slané vodiče CYA N (oba konce) - bez dutinky - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.526.8.1

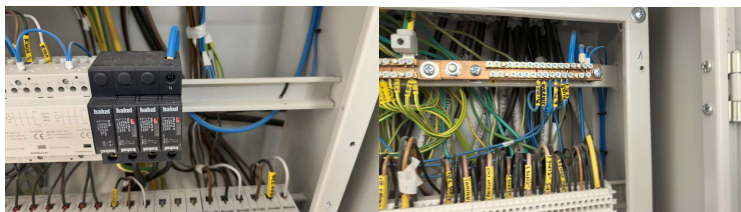


- 4) Rozvaděč R2 – FI1,FI2,FI3 – chybí předjištění max. 63A – je v rozporu s technickým listem výrobce SCHRACK



montáž jističe

- 5) Rozvaděč R2 – propojovací lišty jističů jsou bez bočních krytek - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

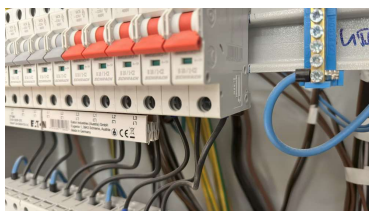


- 6) Rozvaděč R2.1 – vývod na rozvaděč MaR – není selektivní – nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky (v R2 jistič B6A a v rozvaděči MaR jistič B10A) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.2

výměna jističů



- 7) Rozvaděč R2.1 – FI1,FI2 – chybí předjištění max. 63A – je v rozporu s technickým listem výrobce EATON

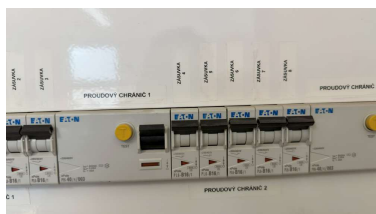

- 8) Rozvaděč R2.1 – PE přípojnice – nesprávně připojené slané vodiče CYA - bez dutinky - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.526.8.1



- 9) Rozvaděč R2.1 – propojovací lišty jističů jsou bez bočních krytek - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



10) Garáže (2 ze 3) – nefunkční osvětlení - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



výměna svítidel

11) Kancelář – nefunkční svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



opraveno - neřešit

12) Zásuvková skříň č.2 (RZ2) – chybí hlavní vypínač - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



řeší výměna skříní

- 13) Zásuvková skříň č.2 (RZ2) – chybí krytka zásuvky 32A – nesplňuje krytí udávané výrobcem (IP44) - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 14) Zásuvková skříň č.2 (RZ2) – pojistky pro zásuvku 32A – nadproudová ochrana pro 3f vývod není provedena pro fáze L1, L2 a L3 pojistkami o stejné jmenovité hodnotě (L1:20A, L2 a L3:25A) - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



řeší výměna skříní

- 15) Zásuvková skříň č.2 (RZ2) – nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky (jistič B25A/3 v rozvaděči R2 a pojistky 25A v RZ2) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.4



montáž jističe 32A do RZ2

- 16) Zásuvková skříň č.3 (RZ3) – chybí hlavní vypínač - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



řeší výměna skříní


- 17) Zásuvková skříň č.3 (RZ3) – chybí krytka zásuvky 32A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 18) Zásuvková skříň č.2 (RZ3) – nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky (jistič B25A/3 v rozvaděči R2 a pojistky 25A v RZ3) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.4



- 20) Zásuvková skříň č.4 (RZ4) – chybí krytka zásuvky 32A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3

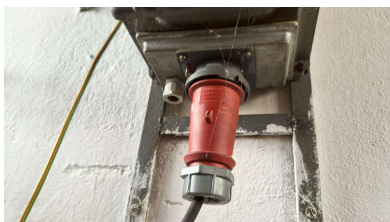

řeší výměna skříní

- 21) Zásuvková skříň č.5 (RZ5) – chybí krytka zásuvky 32A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3




- 22) Zásuvková skříň č.5 (RZ5) – ulomené otevírání spodního krytu - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod b)



výměna skříně

- 23) Zásuvková skříň č.5 (RZ5) – chybí pojistka vč. poj.hlavice pro zásuvku 24V - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)

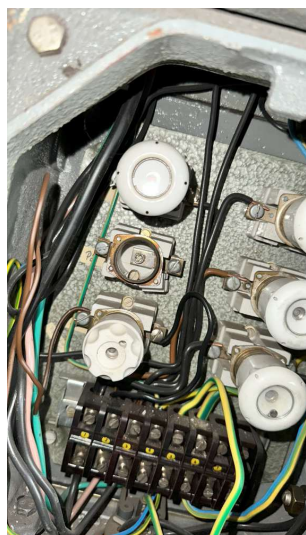

řeší výměna skříní

- 24) Zásuvková skříň č.6 (RZ6) – chybí hlavní vypínač - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.4:2024, čl.4.1, bod a)



řeší výměna skříní

- 25) Zásuvková skříň č.6 (RZ6) – chybí krytka zásuvky 32A - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 26) Zásuvková skříň č.2 (RZ6) – nevyhovující selektivita mezi nadproudovými ochrannými prvky (jistič B25A/3 v rozvaděči R2 a pojistky 25A v RZ6) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed.3:2022, čl.536.4.2.2.4



výměna za jistič 32A

- 27) Zásuvkové skříně 2 – 6 (RZ2 až RZ6) - nevyhovující nadproudová ochrana (B25A/3 v rozvaděči R2) vývodů vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti zásuvkových skříní ( $I_n:10A$ ) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1

výměna zásuvkových skříní

