

## **Příloha č.1**

### **Soupis zjištěných závad – fotodokumentace**

- 1) Kuchyň, přípravná masa – odpojené doplňující ochranné pospojování trubek – je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.3.3 a čl.5.5.2



- 2) Kuchyň, výdej, u tunelové myčky – propojení kabelů svorkami volně bez krytu – je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3



- 3) Kuchyň, výdej, u tunelové myčky – neprovedené doplňující ochranné pospojování cizích vodivých částí – je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.3.3 a čl.5.5.2




- 4) Kuchyň, výdej, zásuvkový okruh č.42 – přetížené zásuvky – el.zařízení s celkovým příkonem nad 2kVA musí mít samostatný přívod napájení – je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.3:2014, čl.5.3.1
- 5) Kuchyň, varna – osvětlení S14 – prvek Q2 vybavuje při rozběhu – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10 - doporučuji nahradit stávající B16/1N/30mA/A za C16/1N/30mA/A

- 6) Kuchyň, u dveří k lednicím – nefunkční zásuvka - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



- 7) Jídelna – 2x vadný světelný zdroj ve svítidlech – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

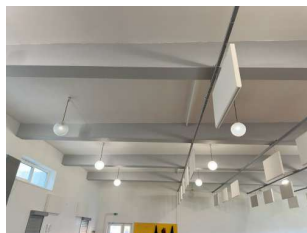

- 8) Zázemí, místnost s VZT – propojení kabelů svorkami volně bez krytu - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.2.3

