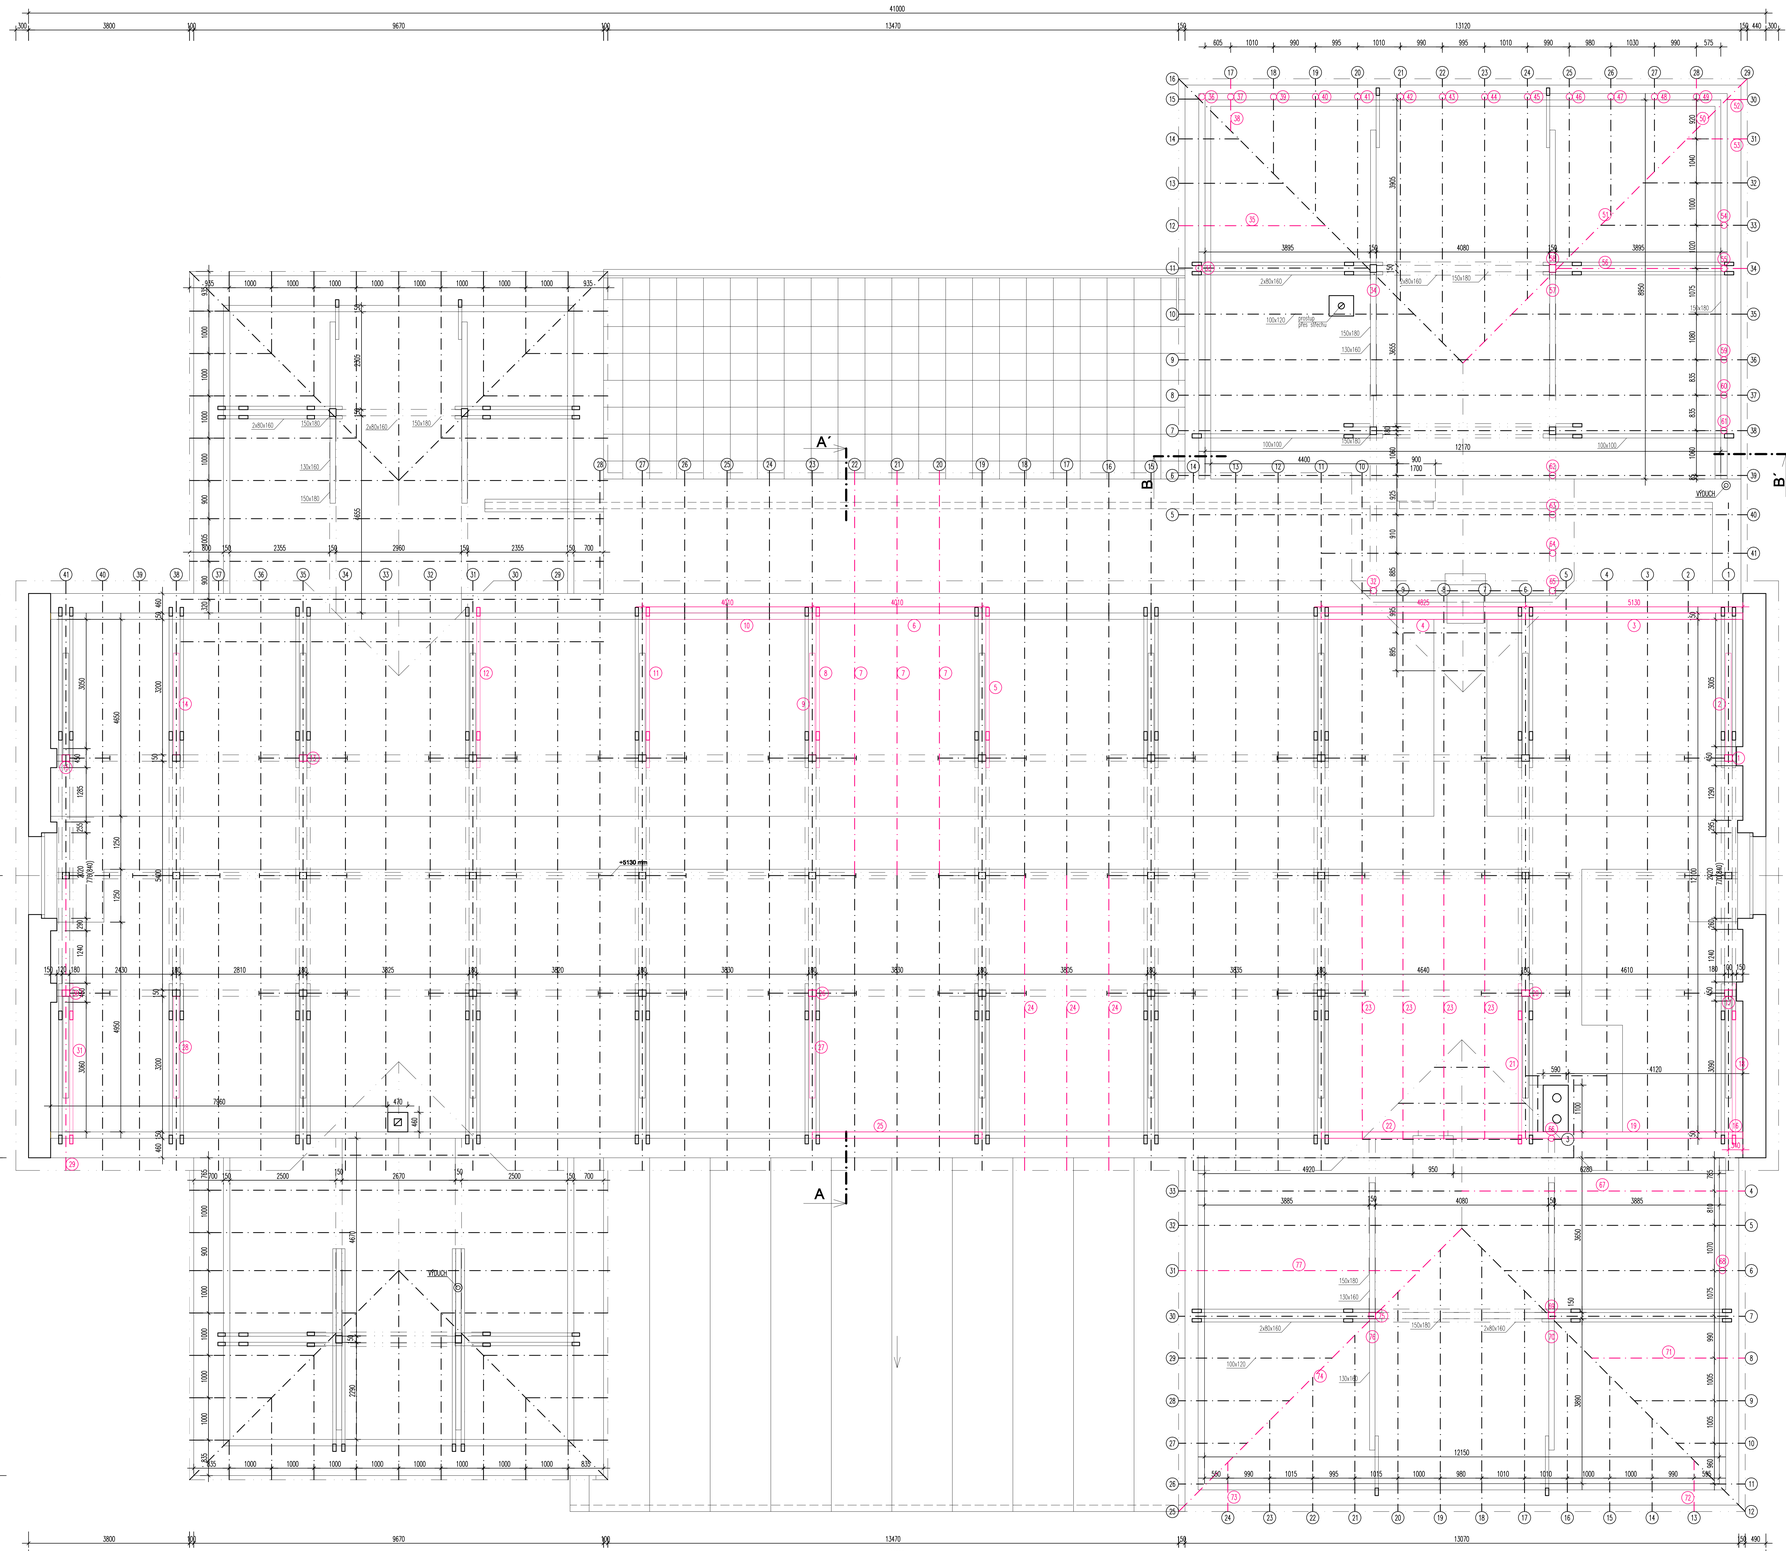

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO, TL. DLE KÓTOVÁNÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

1 SLOUPEK POD STŘEDOVOU VAZNICÍ 150x180 mm
Poškození měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

2 VZPĚRA
Vzpěra lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

3 POZEDNICE – úsek mezi plným vaznam – 1530 mm
Pozednice lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

4 POZEDNICE – úsek mezi plným vaznam – 4825 mm
Pozednice lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Zatékání střešní konstrukcí
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

5 KLEŠTINA –v plné vazbě č.19
Kleština poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

6 POZEDNICE – úsek mezi plným vaznam – 4690 mm
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem

7 KROKEV – úsek mezi plným vazbami – č. 20,21,22 – 3 ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

8 KLEŠTINA –v plné vazbě č.23
Kleština poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

9 VZPĚRA
Vzpěra lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

10 POZEDNICE – úsek mezi plným vaznam – 4690 mm
Pozednice hlavní poškozená v rohém půl. hloubka poškození 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

11 KLEŠTINA –v plné vazbě č.27
Kleština poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

12 KLEŠTINA –v plné vazbě č.31
Kleština poškozená horním povrchu prvku, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem na horním povrchu prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

13 SLOUPEK POD STŘEDOVOU VAZNICÍ 150x180 mm
Poškození měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

14 VZPĚRA
Vzpěra poškozená v oblině prvku, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

15 SLOUPEK POD STŘEDOVOU VAZNICÍ 150x180 mm
Poškození měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

16 POZEDNICE – úsek 360 mm
Pozednice lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

17 SLOUPEK POD STŘEDOVOU VAZNICÍ 150x180 mm
Poškození měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

18 KLEŠTINA –v plné vazbě č.1
Kleština lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem na horním povrchu prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

19 POZEDNICE – úsek mezi plným vaznam – 1530 mm
Pozednice lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

20 SLOUPEK POD STŘEDOVOU VAZNICÍ 150x180 mm
Poškození měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

21 KLEŠTINA –v plné vazbě č.6
Kleština poškozená v oblině prvku, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

22 POZEDNICE – úsek mezi plným vaznam – 4825 mm
Pozednice lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

23 KROKEV – úsek mezi plnými vazbami – č. 7,8,9,10 – 4 ks
Krokev lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

24 KROKEV – úsek mezi plnými vazbami – č. 16,17,18 – 3 ks
Krokev lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

25 POZEDNICE – úsek mezi plným vaznam – 4690 mm
Pozednice lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

26 SLOUPEK POD STŘEDOVOU VAZNICÍ 150x180 mm
Poškození měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

27 VZPĚRA
Vzpěra poškozená v oblině prvku, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

28 VZPĚRA
Vzpěra poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

29 KROKEV – v plné vazbě – č. 41 – 1ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

30 SLOUPEK POD STŘEDOVOU VAZNICÍ 150x180 mm
Poškození lokální, měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

31 KLEŠTINA –v plné vazbě č.41
Kleština poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

32 MÍSTO ZATÉKÁNÍ DO STŘEŠNÍ KCE

33 POZEDNICE
Pozednice poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

34 VZPĚRA
Vzpěra místy lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

35 KROKEV – č.12 bočí pole – 1 ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

36 POZEDNICE
Pozednice výrazné hloubkové poškozená
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

37 POZEDNICE
Pozednice výrazné hloubkové poškozená
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

38 KROKEV – č.11 bočí pole – 1 ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

39 40 POZEDNICE
Pozednice výrazné hloubkové poškozená
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

41 42 43 POZEDNICE
Pozednice poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

44 45 46 POZEDNICE
Pozednice lokálně poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

47 POZEDNICE
Pozednice poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

48 49 POZEDNICE
Pozednice poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

50 KROKEV – č.28 bočí pole – 1 ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

51 KROKEV – č.29 bočí pole nárožní – 1 ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

52 53 KROKEV – č.36,31 Bočí pole! – 2 ks
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

54 POZEDNICE
Pozednice, poškození, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku- tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

55 POZEDNICE
Pozednice poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku- tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

56 KROKEV – č.34 bočí pole! – 1ks
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

57 VZPĚRA
Vzpěra místy lokálně poškozená, místy hloubkové, 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

58 SLOUPEK
Poškození měkké, místy do hloubky 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl

59 60 61 POZEDNICE
Pozednice, poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku- tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

62 VAZNICE STŘEDOVÁ
Vaznice poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku- tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

63 64 65 VAZNICE STŘEDOVÁ
Vaznice hloubkové poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem v oblině prvku- tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

66 POZEDNICE
Pozednice poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

67 KROKEV – č.4 bočí pole B! – 1 ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

68 POZEDNICE
Poškození dřevokazným hmyzem- tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

69 SLOUPEK
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem

70 VZPĚRA
Vzpěra místy lokálně poškozená, místy hloubkové, 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

71 KROKEV – č.8 bočí pole B! – 1 ks
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

72 KROKEV – č.13 bočí pole B! – 1 ks
Krokev poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Prvek bude mechanicky ošetřen, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

73 KROKEV – č.24 bočí pole B! – 1 ks
Krokev hloubkově poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

74 KROKEV – č.25 bočí pole B! – 1 ks
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

75 SLOUPEK
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

76 VZPĚRA
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

77 KROKEV – č.31 bočí pole B! – 1 ks
Krokev hloubkově poškozená, místy 20–30 mm, plocha poškození menší než 1/3 plochy průřezu
Poškození dřevokazným hmyzem – tesaříkem
Prvek bude mechanicky ošetřen lodstranění destruované vrstvyl, konzervován – fungi-insekticidní konzervace

Obec: Šitbořice [584932]
Okres: Břeclav
Katastrální území: Šitbořice [762697]
Parcelní číslo: p.p.č. 830

Generální projektant stavby:	IPOKA, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 721 774 010 email: info@ipoka.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU:			
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	
Martina Kovalčová	Martin Havlíček	Martin Havlíček	
INVESTOR	Obec Šitbořice, Osvobození č. p. 92, 691 76 Šitbořice	ZAK. ČÍSLO	24_288
STAVBA	Stavební úpravy střechy sokolovny Šitbořice	STUPEŇ PD	DPS
		FORMÁT	A4+
OBJEKT	SO 01 – Sokolovna na p.p.č. 830	MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST	Dokumentace objektů	VČ	KOPIE
OBSAH	KROV - NOVÝ STAV	D.1.1-4	