


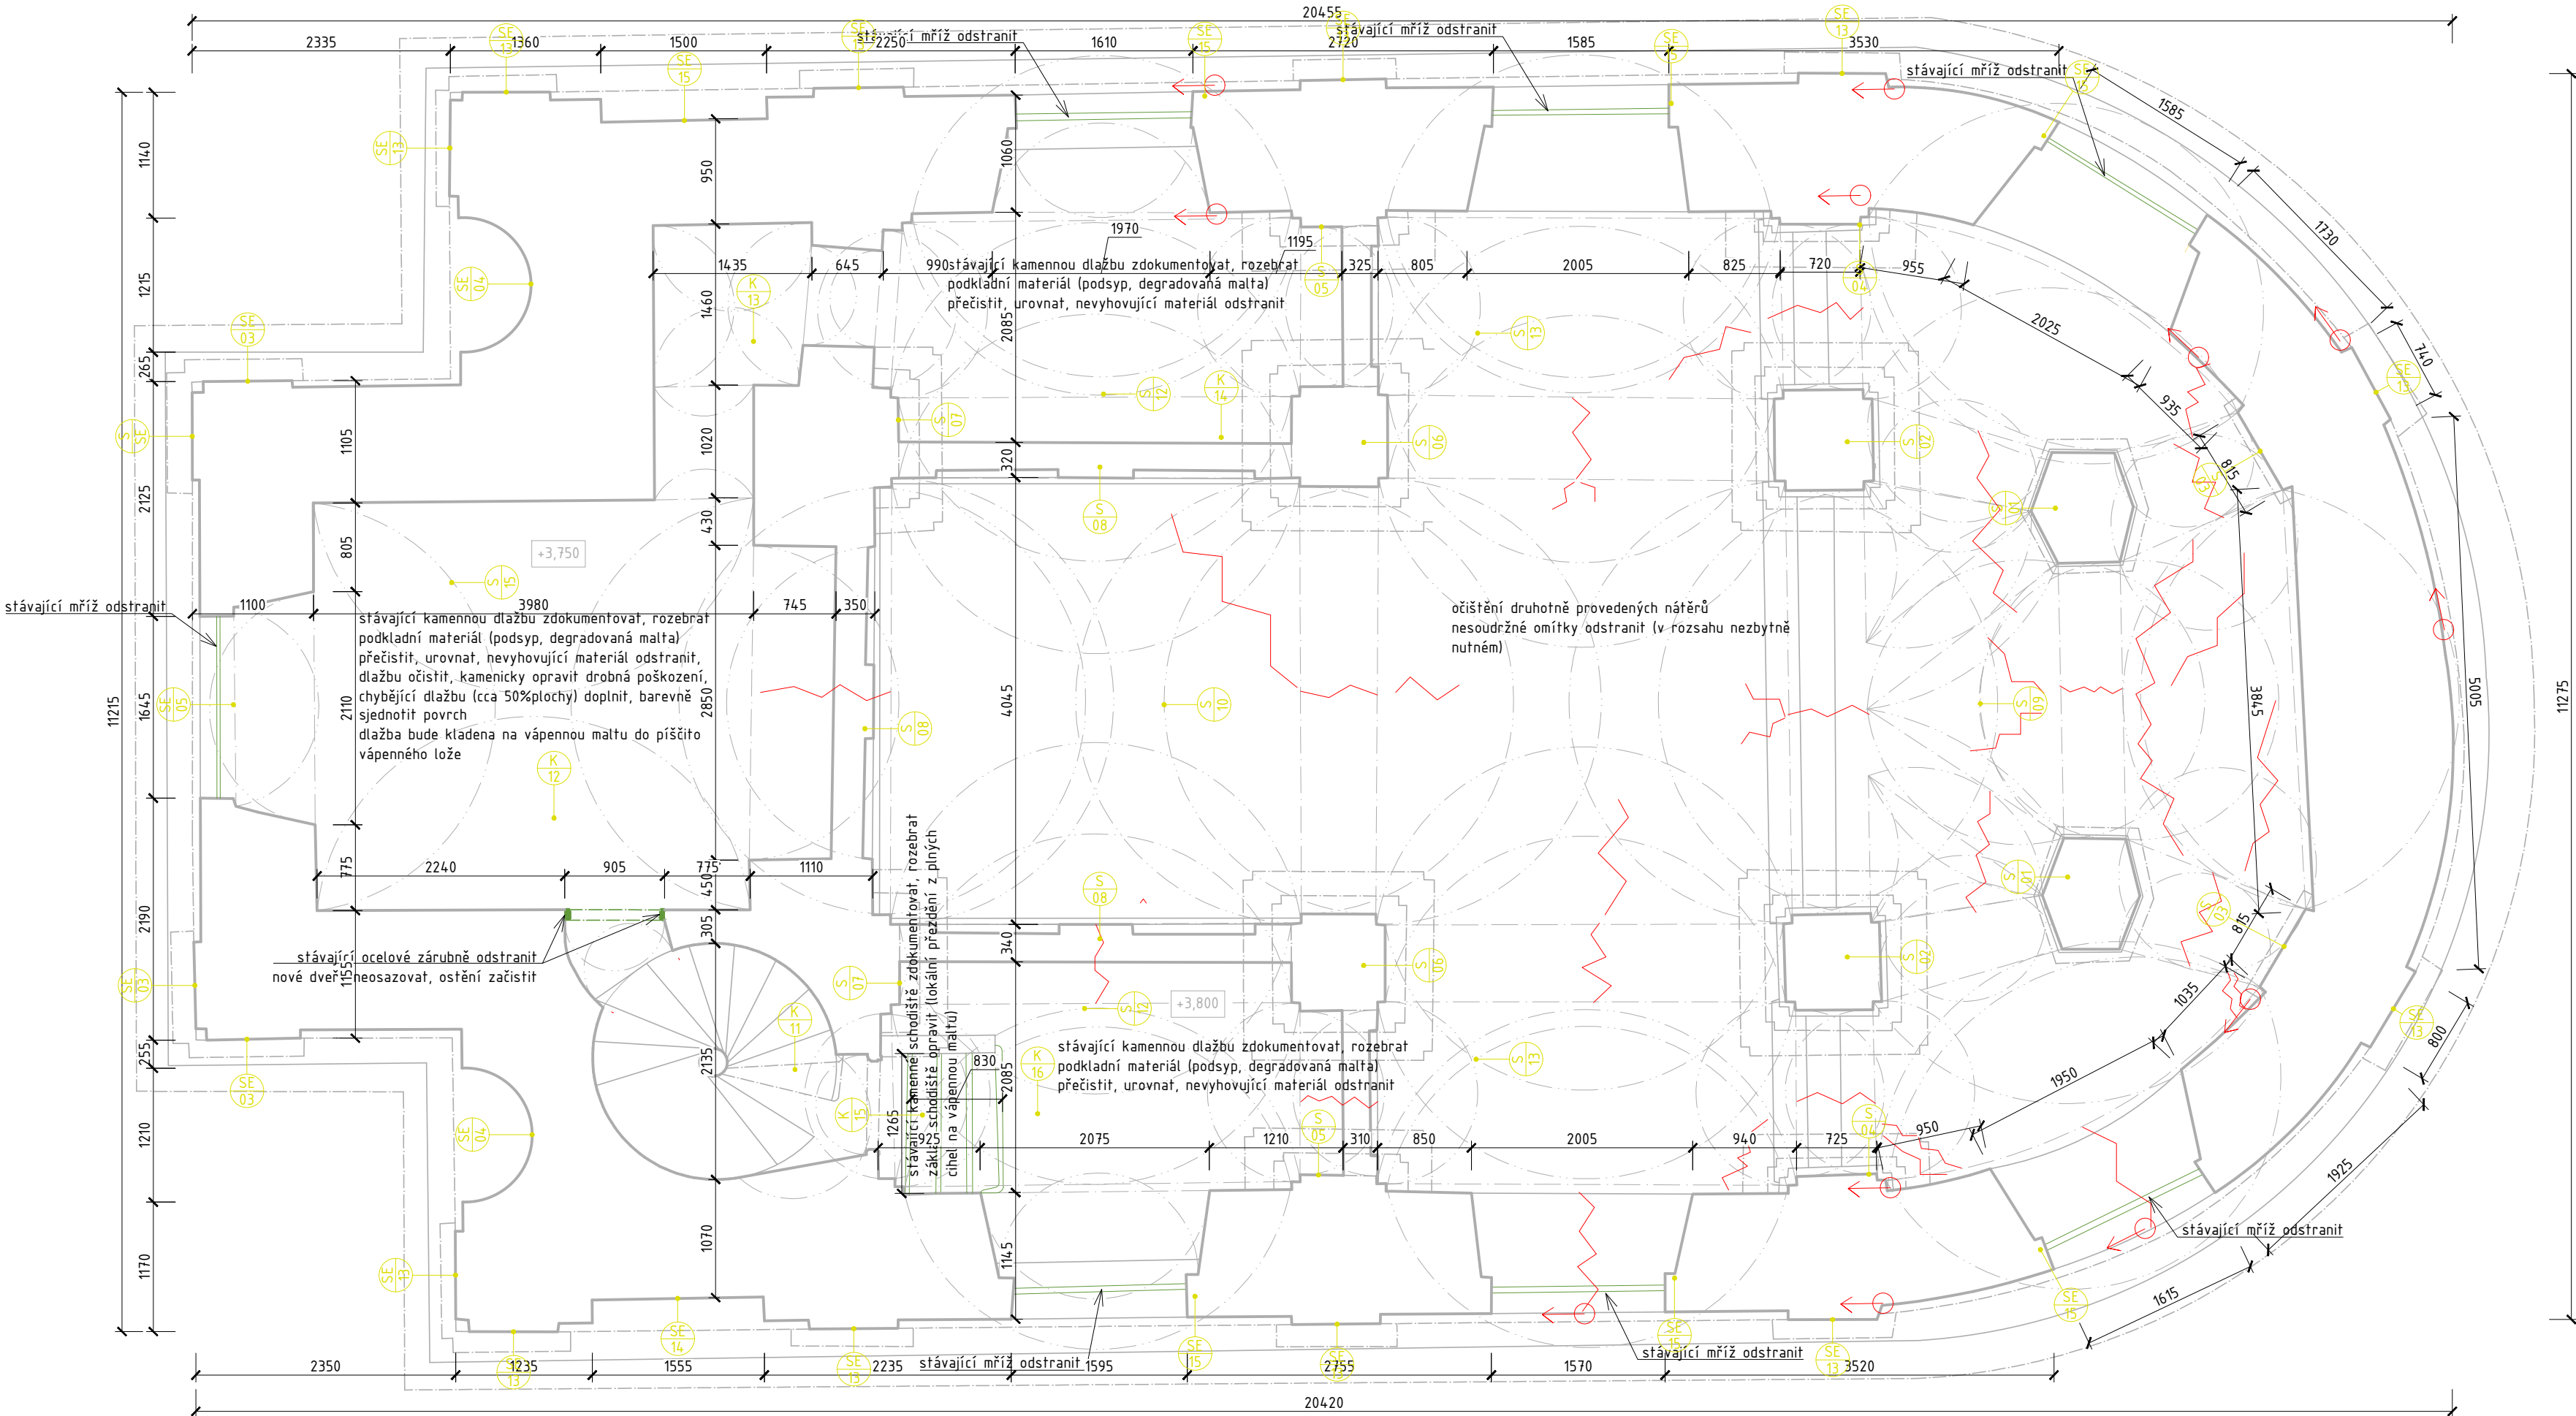

popis prací v řešeném prostoru:

- budou vybourány zárubně dveří (druhotně osazené)
- při bourání bude postupováno s ohledem na stávající ostění
- budou odstraněny druhotné nátěry stěn a kleneb
- budou odstraněny degradované a nesoudržné části omítek (v nezbytně nutném rozsahu)
- zdivo bez omítek bude očištěno, malta ze spár proškrábnuta do hloubky cca 20mm
- vřetenové schodiště bude ponecháno bez rozebírání, stupně budou kamenicky očištěny a opraveny
- nesoudržné omítky podstupnic budou odstraněny a budou omítnuty
- stávající kamennou dlažbu zdokumentovat, rozebrat
- podkladní materiál (podsyp, degradovaná malta) přechistit, urovnat, nevyhovující materiál odstranit, dlažbu očistit, kamenicky opravit
- S chodiště na jižní ochoz bude zdokumentováno, rozebráno, stávající základ bude opraven (lokálně přezděn)

pozn.: bourací práce budou prováděny v rozsahu nezbytně nutném (odstraňování nesoudržných omítek), rozsah bude odsouhlasen za přítomnosti památkového dozoru, za použití drobného ručního nářadí (NE bourací klavida, sbíječky)

LEGENDA:

- Bourané zadržky
- Odstraňované konstrukce
- Stávající zdivo

± 0,000 = 123,300 m n. m.		Souřadný systém: S-JT/SK	
NÁZEV AKCE:		Výškový systém: BpV	
Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově		ADRESA STAVBY:	
		Liběchov	
		SO 01 - Rekonstrukce objektu	
INVESTOR:		Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
		2019-005	
		DATUM:	12/2019
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
		Ing. Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
		Ing. Martin Hulan	
		VYPRACOVAL:	
		Ing. Martin Hulan	
STUPEŇ:		ČÁST:	
Dokumentace pro provádění stavby		A00 - Architektonicko-stavební část	
DPS			
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	REVIZE:
		D.1.1.b	
		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
		8xA4	1:50
Půrorys ochozu - bourací práce		05	