


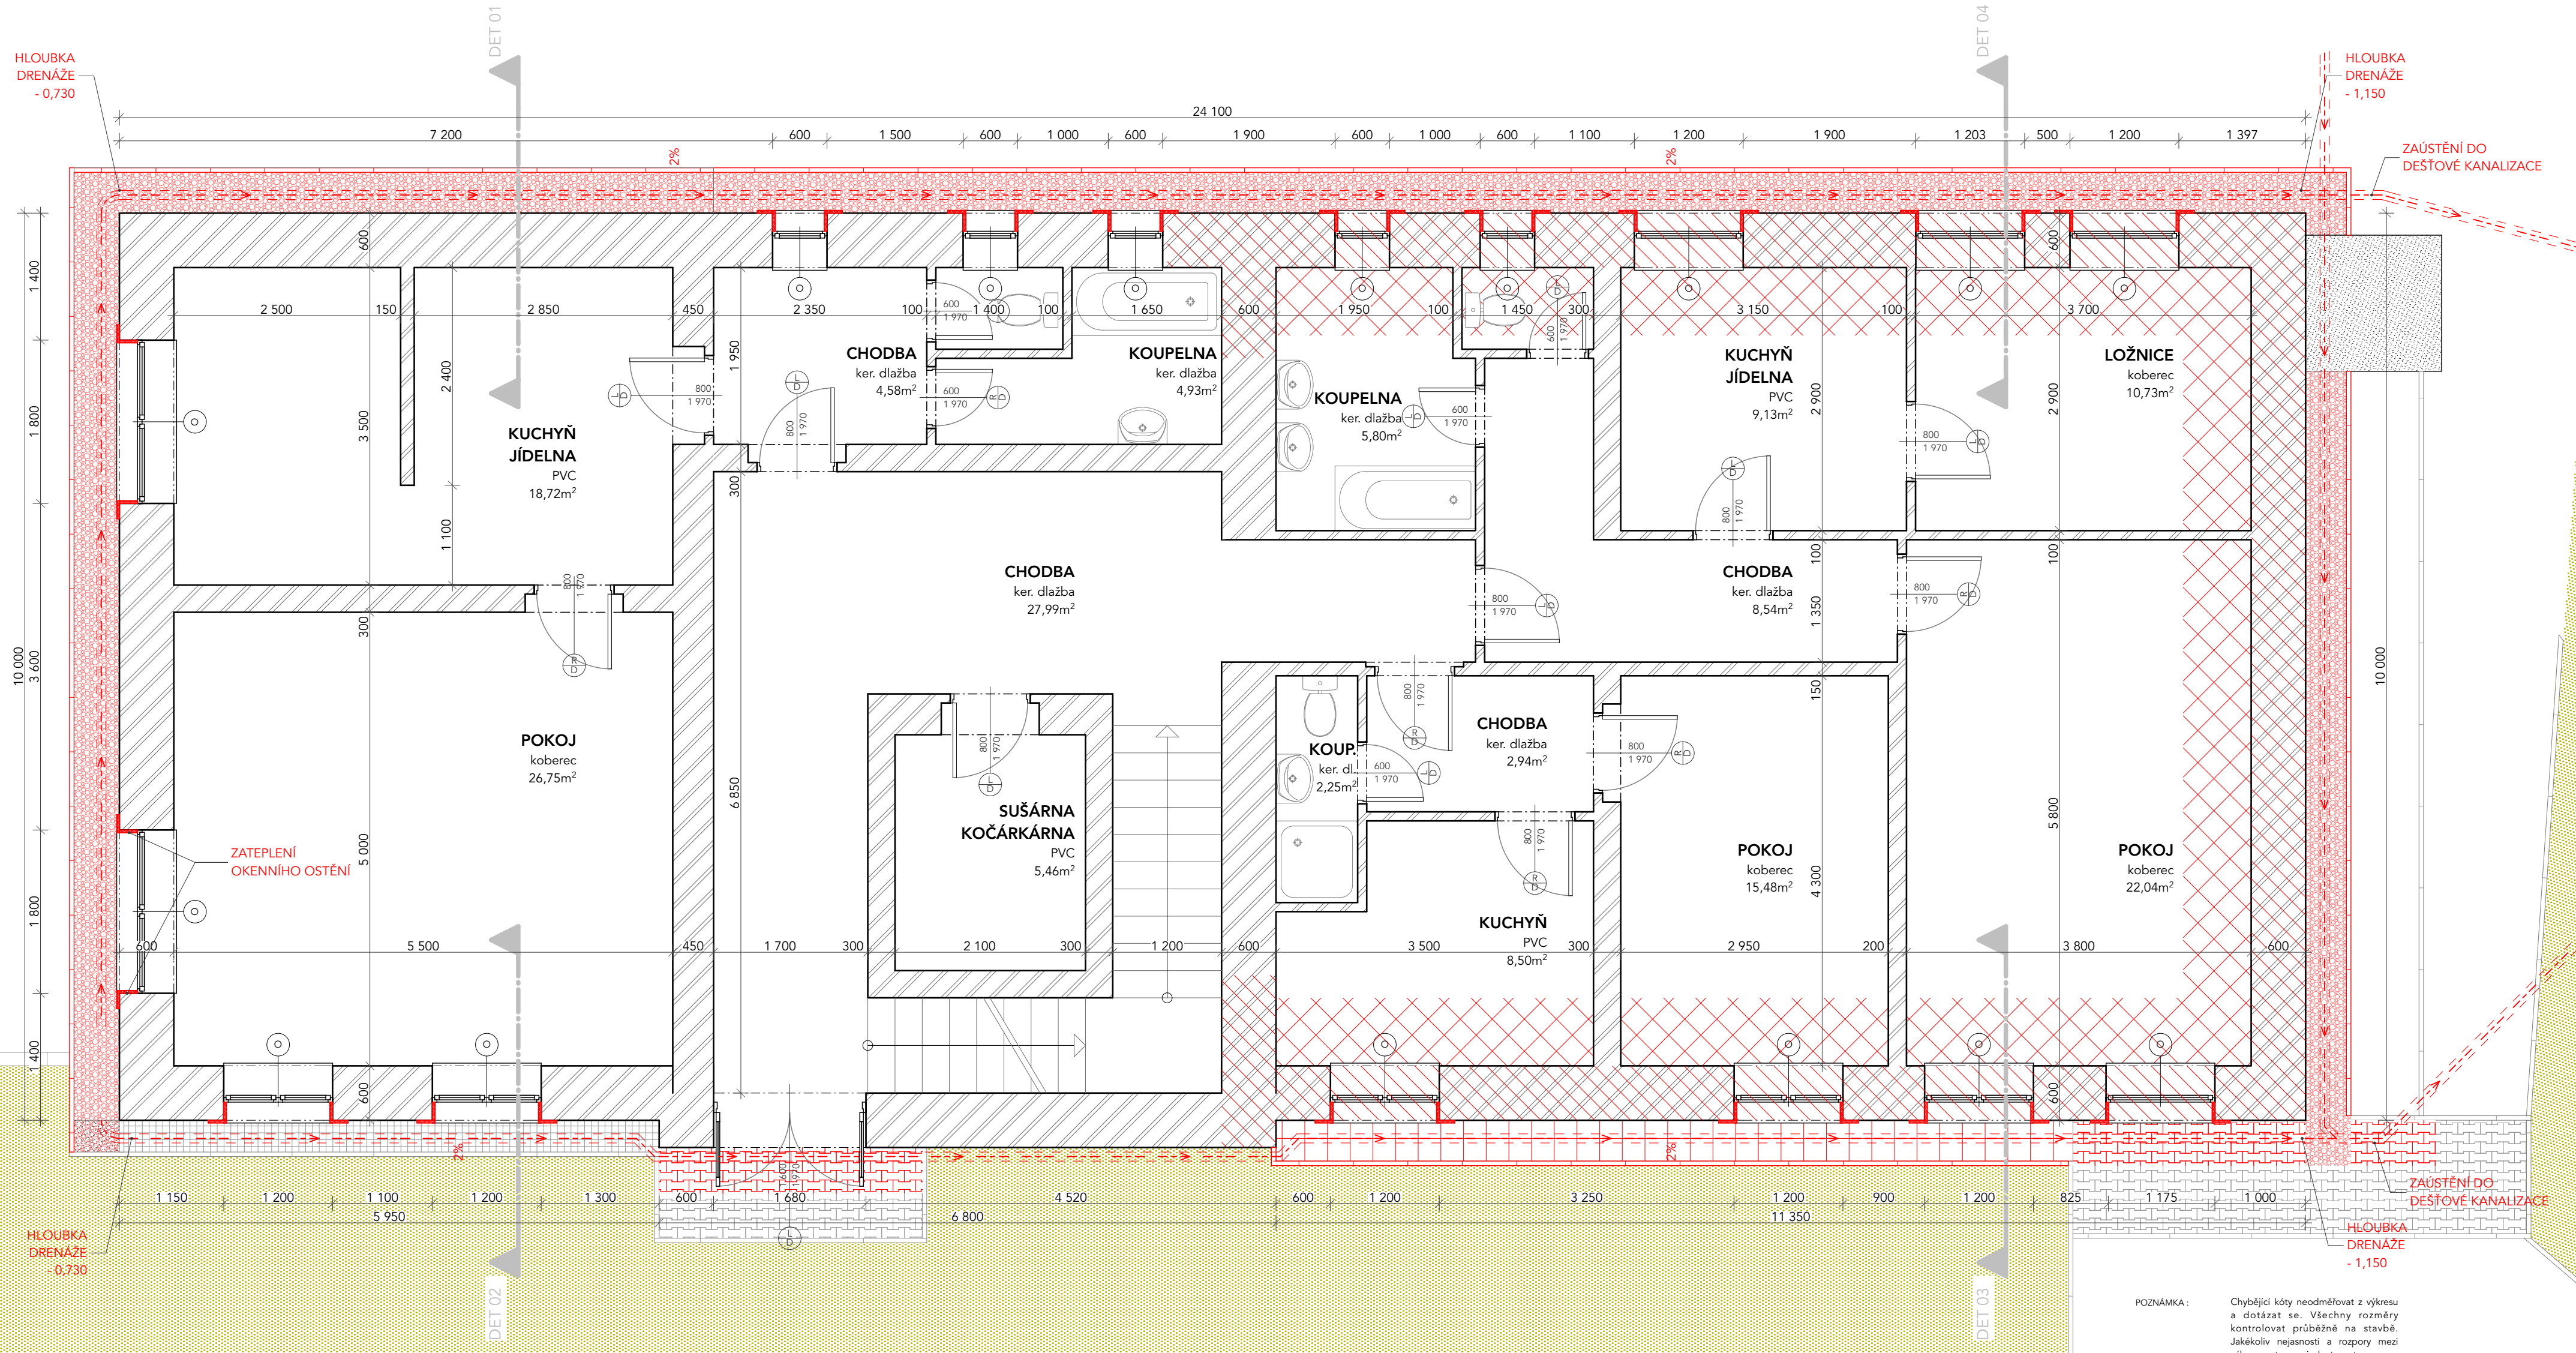

N

POZNÁMKA:
ZAMĚŘENÍ BYLO PROVEDENO STAVEBNÍM METREM, PÁSMEM A LASEROVÝM DÁLKOMĚREM. MĚŘENA BYLA POUZE ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU. ZBYTEK OBJEKTU JE DOKUMENTOVÁN DLE PŮVODNÍHO PROJEKTU ING. STRÁNSKÉHO Z 09/2001.

LEGENDA MATERIÁLŮ	
KONSTRUKCE	
	YTONG Lambda YQ 375 PDK, P10, U = 0,213 W/m².K, Rv = 39 dB
	TEPELNÉ IZOLACE MĚKKÉ, MINERÁLNÍ VLNÁ/FASÁDNÍ POLYSTYREN
POVRCHY	
	CHODNÍK, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	KOMUNIKACE VE SPRÁVĚ SÚS, ŽIVIČNÝ POVRCH
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA, (ŠTĚRK ČI ASFALTOVÝ OBRUS)
ÚPRAVY	
	PLOCHA DODATEČNĚ VLOŽENÉ HYDROIZOLACE PODŘEZÁNÍM
	PŘELOŽENÝ CHODNÍK, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, (ŠTĚRK DRCENÝ ČI TĚŽENÝ)
	NOVÁ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKA: Chybějící kóty neodměřovat z výkresu a dotázat se. Všechny rozměry kontrolovat průběžně na stavbě. Jakékoliv nejasnosti a rozpory mezi výkresy nutno projednat s autorem.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV Souřadný systém: JTSK
±0,000 RELAT. = stávající kce

KÓTOVANO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL: Ing.arch. Daniel Zygula
Příbram 1E Verneřice, 405 02

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Kateřina Iwanjko
ČKAIT: 0500418

INVESTOR: Obec Malšovice
Malšovice 16 Malšovice, 405 02

AKCE: SANACE OBJEKTU čp.13

p.p.č.9/1
Malšovice 13 k.ú. Malšovice [691348]

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (ÚS+OHL) **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ**

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP ÚPRAVY **ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1**

A3=2xA4 09/2016 1:50 Č.v.: **04**