


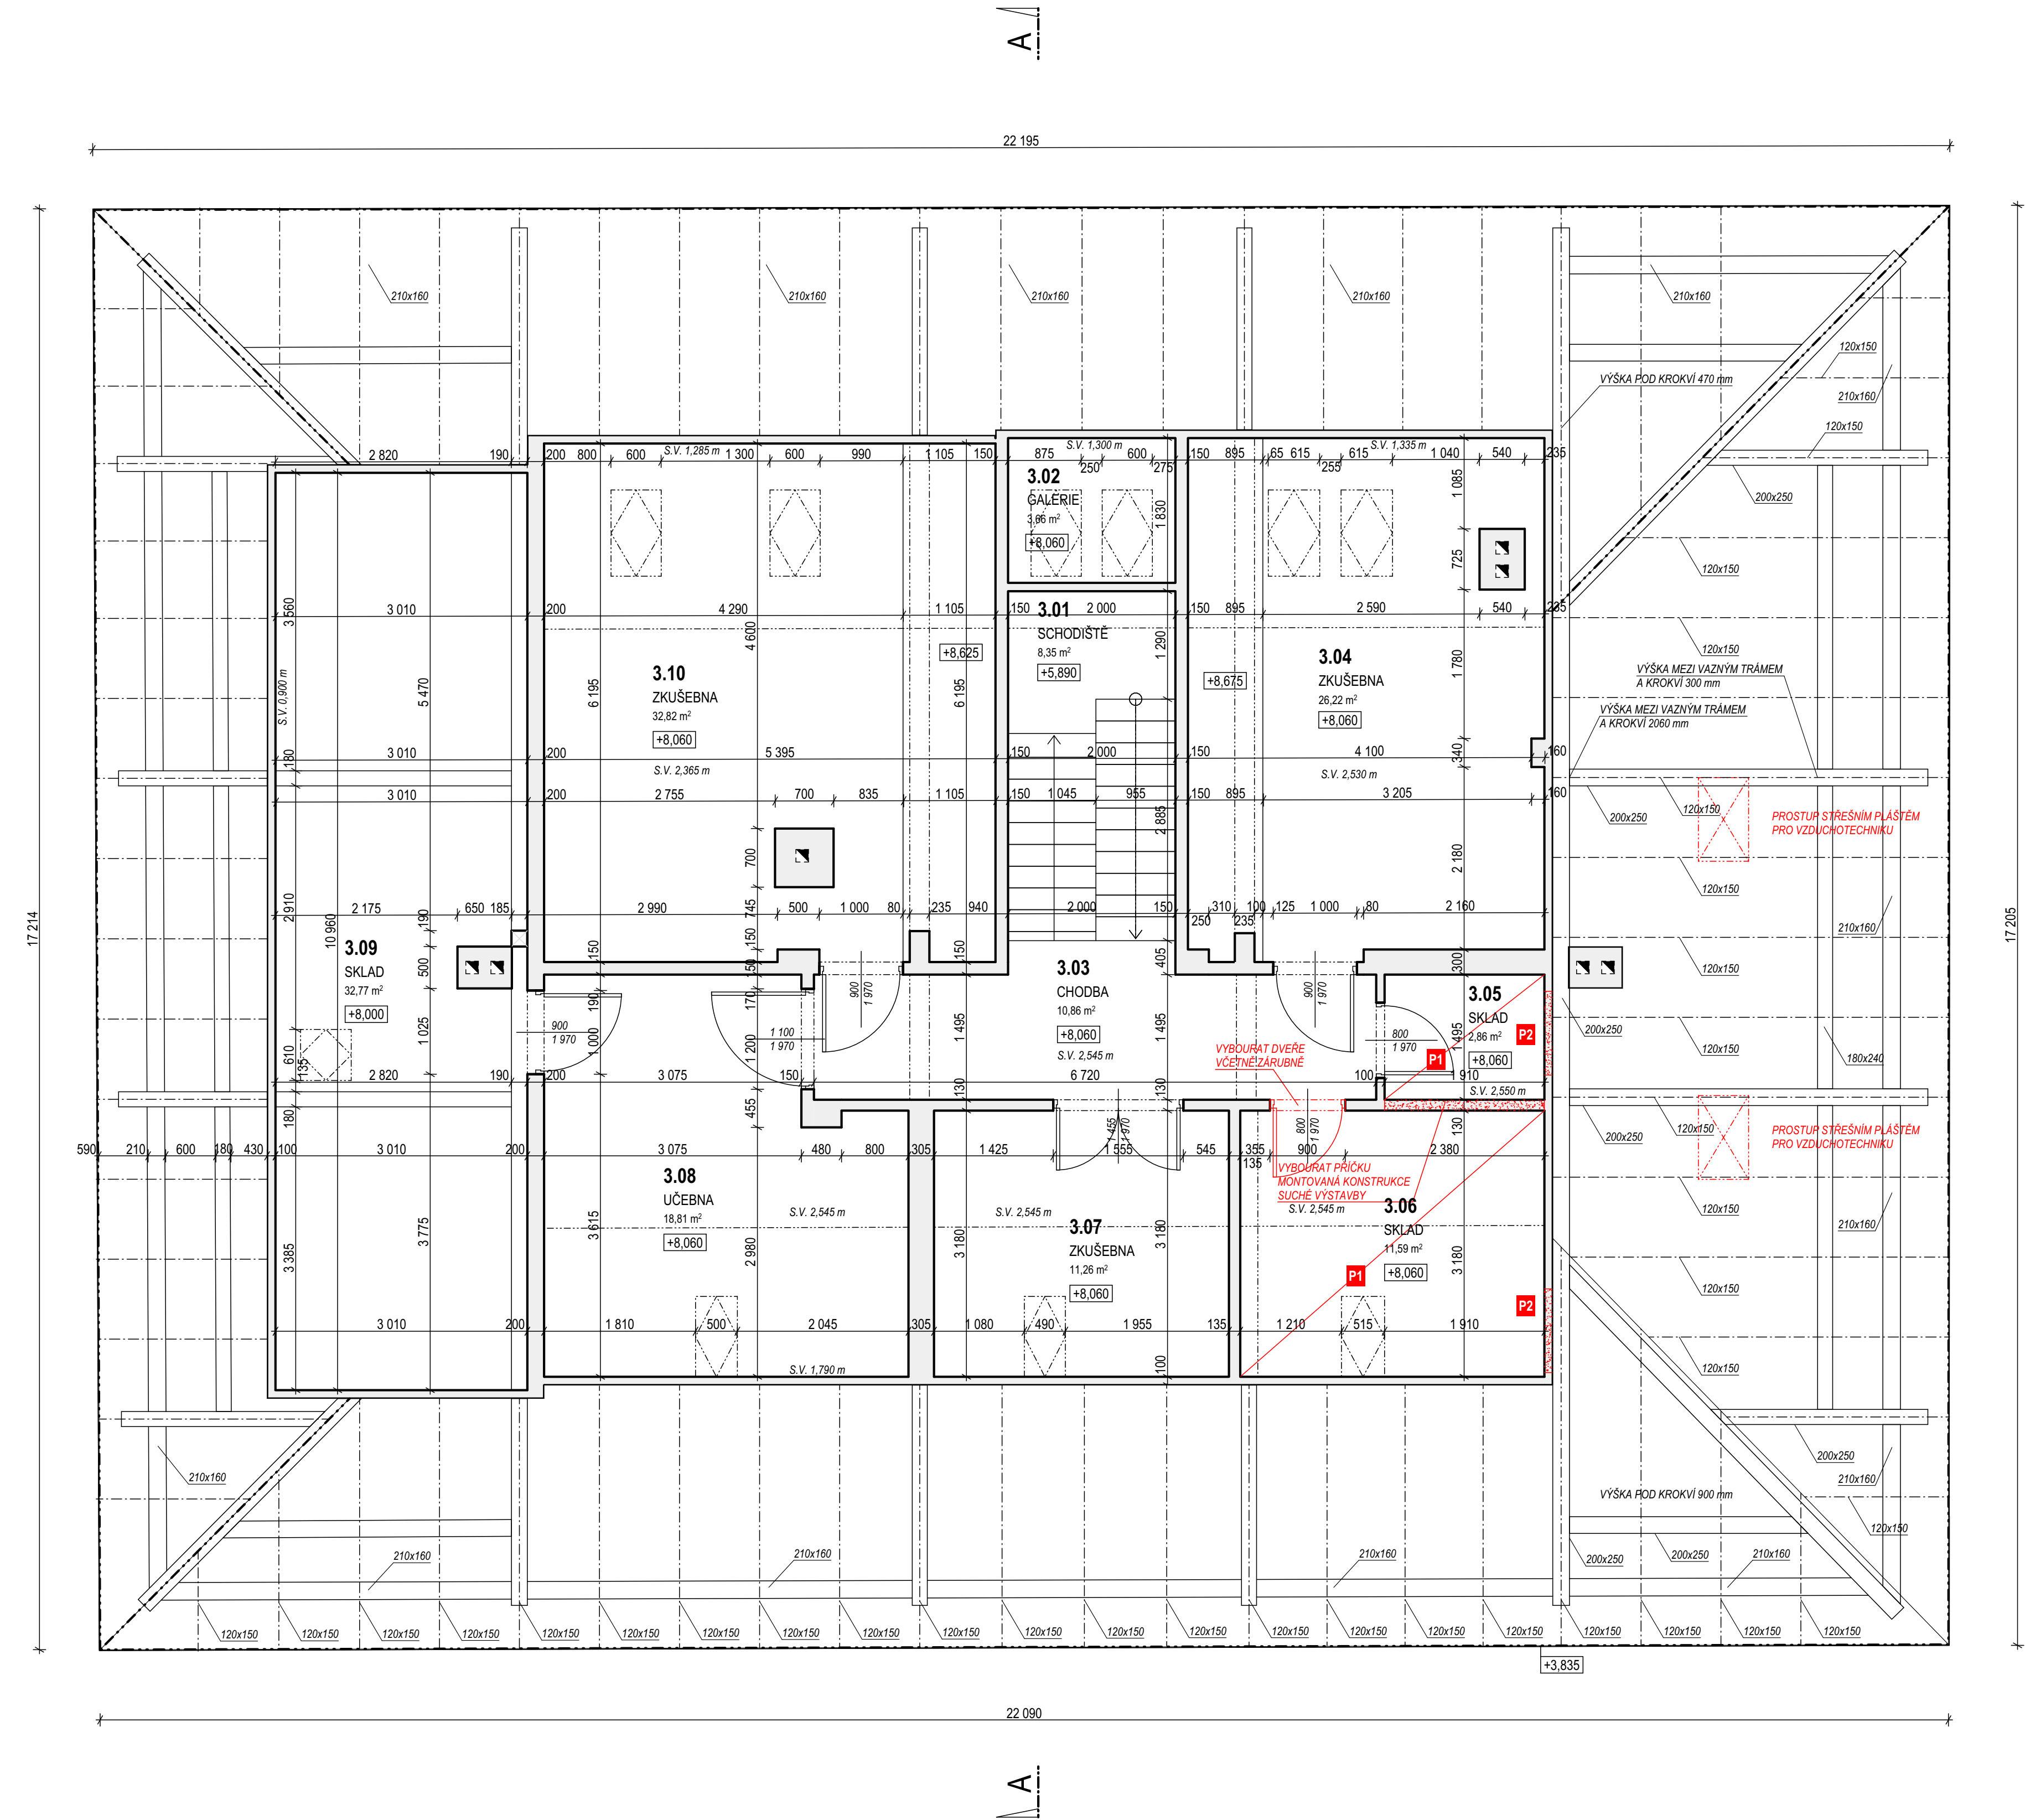

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN. PDL.	STĚNY	STROP	POZN.
3.01	SCHODIŠTĚ	8,35	KAMENNÁ DLAŽBA		VÁP.CEM. OM.	LAMELY	
3.02	GALERIE	3,66	KERAMICKÁ DLAŽBA		VÁP.CEM. OM.	LAMELY	
3.03	CHODBA	10,86	KERAMICKÁ DLAŽBA		VÁP.CEM. OM. + ...	VÁP.CEM. OM.	
3.04	ZKUŠEBNA	26,17	KOBEREC		VÁP.CEM. OM. + ...	VÁP.CEM. O...	
3.05	SKLAD	2,86	VINYL		VÁP.CEM. OM.	VÁP.CEM. OM.	
3.06	SKLAD	11,56	VINYL		VÁP.CEM. OM.	VÁP.CEM. OM.	
3.07	ZKUŠEBNA	11,21	KOBEREC		VÁP.CEM. OM. + ...	VÁP.CEM. OM.	
3.08	UČEBNA	18,75	KOBEREC		VÁP.CEM. OM. + ...	VÁP.CEM. OM.	
3.09	SKLAD	32,67	VINYL		VÁP.CEM. OM.	VÁP.CEM. OM.	
3.10	ZKUŠEBNA	32,77	KOBEREC		VÁP.CEM. OM. + ...	LAMELY + AK...	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚNY - ZDIVO CPP STROPY - KLENBY ZDĚNÉ, PŘÍP. DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ
	BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- DEMONTOVAT OZNAČENÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA, VYBOURAT OZNAČENÉ ŽÁRUBNĚ
- BUDE DEMONTOVANO A VYMĚNĚNO VEŠKERÉ OZNAČENÉ OSVĚTLENÍ V RAMCI PROVEDENÍ NOVE ELEKTROINSTALACE (SVĚTLA NEOZNAČENÁ V BOURACÍM VÝKRESE BUDOU NAVRÁCENA ZPĚT)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ A ZDRAVOTECHNIKY PONECHAT
- V RAMCI BOURACÍCH PRACÍ JE ZAPOČÍTANO cca 20% PLOŠNÉ VÝMĚRY OMÍTEK K ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNĚMU NATAŽENÍ V RAMCI JEJICH POŠKOZENÍ, PROBLEMATICKÝCH MÍST, ROHŮ, VEDENÍ INSTALACÍ ATD
- DÁLĚ BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ A CELOPLOŠNÁ PŘÍPRAVA PRO NOVE OŠŤUKOVÁNÍ STĚN A STROPŮ
- BUDOU DEMONTOVÁNA VEŠKERÁ NADBYTEČNÁ ZAŘÍZENÍ TZB A JEJICH ROZVODY PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH VEDENÍ TZB BUDOU ZPĚTNĚ ZAJDĚNÝ PROSTUPY NIKY - OHLAMI PLNYMI P20 NA MALTU MC 5, DŘÁŽKY BUDOU ZAPRAVENY JADROVOU OMÍTKOU A POVRCH NÁSLEDNĚ PŘESTŮKOVÁN CELOPLOŠNĚ
- POKUD BUDOU BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ZJIŠTĚNY TRHLINY, BUDE NEPRODLENĚ INFORMOVÁN PROJEKTANT A STATIK PROJEKTU
- VZHLED K NEDOSTUPNOSTI KE VŠEM KONSTRUKCÍM, KTERÉ BUDOU BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYVÁNY, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO NA PŘÍPADNĚ STAVEBNÍ ÚPRAVY, ČI JINÁ STATICKÁ ZAJIŠTĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ, KTERÝ NEMOHL BYT DŘÍVE ZJIŠTĚN
- PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT K ODSOULÁSENÍ POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ
- BUDE-LI BĚHEM PRACÍ ODKRYTA DŮLEŽITÁ KONSTRUKCE NEBO VEDENÍ, KTERÉ NEBYLO DŘÍVE ZAMĚŘENO A ZAKRESLENO DO DOKUMENTACE, BUDE NEPRODLENĚ KONTAKTOVÁN PROJEKTANT, ABY MOHLO BYT ROZHODNUTO O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ
- JE NUTNO MINIMALIZOVAT VEŠKERÉ PŘÍP. NEGATIVNÍ DOPADY BOURACÍCH PRACÍ NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, ZEJMÉNA Z HLEDISKA HLUKU A PRAŠNOSTI
- PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PRACOVNÍCI ŘÁDNĚ PROŠKOLENY O BEZPEČNOSTI PRÁCE
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ A POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
- BUDOU DODRŽOVÁNY PRAVIDLA A PŘEDPISY ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE
- DALŠÍ POPIS UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLY PŘEVZATY Z PŘEDEŠLÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ.
- VIDITELNÉ KONSTRUKCE BYLY OVĚŘENY, SKRYTÉ KONSTRUKCE JSOU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PŘEDPOKLÁDÁNY
- V PŘÍPADĚ ZÁSAHU DO TĚCHTO KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEDPOKLAD OVĚŘIT SONDOU.
- PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI NEPRODLENĚ ŘEŠIT S PROJEKTANTEM

POZNÁMKY :

- P1** VYBOURAT NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY -
LEPENÉ PVC
VČETNĚ OČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY LEPIDLA
- P2** PŘÍPRAVIT PROSTUPY DLE VZT,
ROZMĚRY POTRUBÍ VČETNĚ TEPELNÉ ISOLACE

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Autor projektu:	Ing. Pavel Kubík		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Pavel KUBÍK s.r.o. autORIZOVANÝ STAVEBNÍ INŽENÝR VPRUKLJOSHOV 616, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU IČO: 275 28 341, DIČ: CZ27528341 tel.: 805 281 911, e-mail: ing.pavelkubik@post.cz
Projektant:	Ing. Pavel Kubík		
Vypracoval:	Ing. arch. Jan Müller	Ing. arch. Michal Miča	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Chlumec nad Cidlinou	Číslo zakázky :
Investor :	Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou		Stupeň PD :
Ako :	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA na pozemku parc. č. st. 110, k. ú. Chlumec nad Cidlinou ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DPS
Vykres :	PŮDORYS PODKROVÍ - BOURÁNÍ		Datum :
			02/2025
			Měřítko :
			1:50
			Formát :
			8 x A4
			Číslo výkresu :
			D.1.1.2.1.08