


The image contains two technical line drawings. The drawing on the left is a side view of a bell frame (carillon) showing two bells hanging from a horizontal beam. The frame consists of vertical posts, a top horizontal beam, and diagonal bracing. The drawing on the right is a side view of a bell support structure, showing a vertical post and a horizontal beam with two sets of horizontal supports, each with a small square detail.

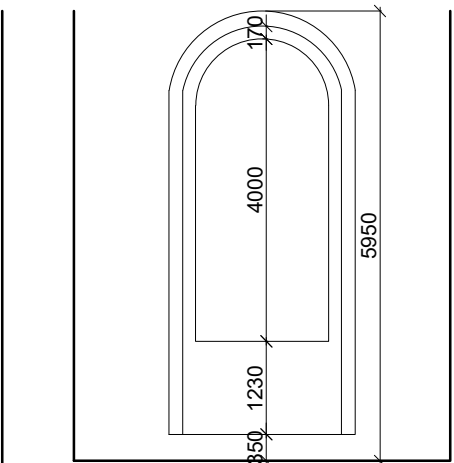


VÝPIS MATERIÁLU VĚŽ							
Č	PRVEK	počet	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	DĚLKA (mm)	OBJEM (m3)	PLOCHA (m2)
1	TRÁM NOSNÉHO ROŠTU	10	220	250	9000	4,95	84,6
2	SLOUPEK RÁMU	8	200	210	4000	1,344	26,24
3	SLOUPEK MEZILEHLÝ	8	165	165	4000	0,872	21,12
4	STŘEDOVÝ SLOUPEK	1	210	220	18000	0,832	15,48
5	RÁM	6	200	190	5000	1,14	23,4
6	VZPĚRA	4	150	150	7000	0,632	16,8
7	KLASOVÁ VZPĚRA	4	150	150	4000	0,36	9,6
8	VZPĚRA RAMENÁTU	4	150	150	4000	0,36	9,6
9	PÁSEK	34	140	140	2000	1,36	38,08
10	PRÁH	4	230	230	6000	1,272	22,08
11	RAMENÁT STŘED	4	80	220	9000	0,636	21,6
12	RAMENÁT NÁROŽÍ	4	80	220	13000	0,916	31,2
13	RAMENÁT MEZILEHLÝ	8	80	220	7000	0,992	33,6
14	NÁMĚTEK	24	80	220	4000	1,704	57,6
15	ZOBÁČEK	20	100	100	3000	0,6	24
	CELKEM					17,37	411

	VÝSKYT HOLUBÍHO TRUSU
	PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 3)
	PRVEK NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM (stupeň poškození 2-3)

POŠKOZENÍ ZVONOVÉ STOLICE JE Z HLEDISKA BIOTICKÉHO NAPADENÍ MINIMÁLNÍ, JEDNÁ SE O DUB, BYLY SICÉ ZJIŠTĚNO NĚKOLIK NEAKTIVNÍCH VÝLETOVÝCH OTVORŮ ČERVOTOČE, ZÁSADNÍ JE OVŠEM VÝSKYT HOLUBÍHO TRUSU KTERÝ NAPOMÁHÁ ZVYŠOVAT VLHKOST DŘEVA. PŘÍTOMNÁ JE ROVNŽE ATMOSFERICKÁ KORÓZE DŘEVA.

OKNA A OKENICE VE ZVONICI JSOU POŠKOZENY ATMOSFERICKOU KORÓZÍ A PRAVDĚPODOBNĚ I NĚKTEROU Z HNILOB HNĚDÉHO TLENÍ, PŘÍMÉ ZNAKY OVŠEM NEBYLY POZOROVÁNY

40,640

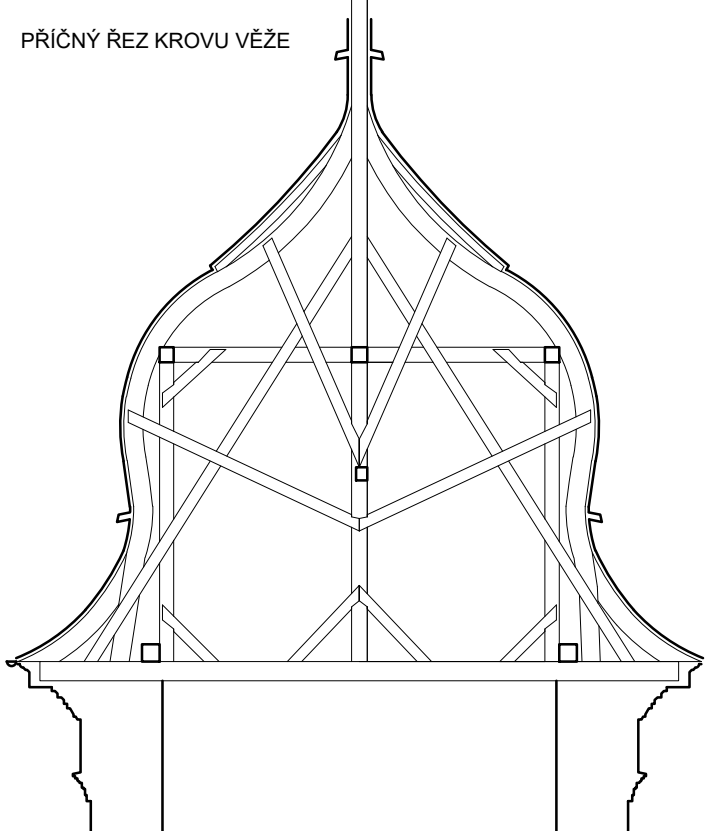

revize

R1 / 2019



STABIL

s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c

INVESTOR:	Římskokatolická farnost Doubravník	ÚŘAD:	TIŠNOV	ZAK. ČÍSLO	16142
VYPRACOVAL:	Ing. Miroslav Navrátil Ing. Michal Žůrek	KONTROLOVAL:	Ing. Miroslav Navrátil	ÚČEL	projekt
REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU				DATUM	12/2016
				FORMÁT	2x A4
D.1.2.2. KONSTRUKCE ZVONICE A KROV NAD VĚŽÍ – STAV POŠKOZENÍ PRVKŮ				MĚŘITKO 1:100	VÝKRES Č. 09