


Příloha č.1

Soupis zjištěných závad – fotodokumentace


- 1) Nebyla předložena dokumentace el.zařízení odpovídající skutečnému stavu - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2 a nařízením vlády č. 190/2022 Sb., příloha č.2, část A, čl. II
- 2) Rozvaděč RM:
 1. Koroze a oxidace svorek, svorkovnic, atd. - je v rozporu s ČSN EN 61439-1 ed.2:2012, čl.8.1.1 a čl.8.1.2

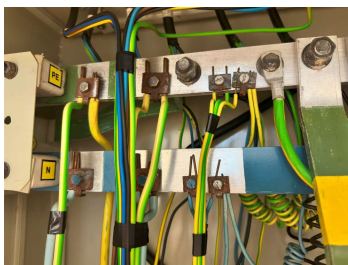

- 3) Rozvaděč RSH6:
 2. Vybavená pojistka (E27/16A) pro vývod „Rozvaděč č.1 Zelenina“ - je v rozporu s ČSN 33 2000-4-43 ed.2:2010, čl.431.1.1



- 4) Instalace:
 3. 1NP, chladírna – nefunkční svítidlo – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

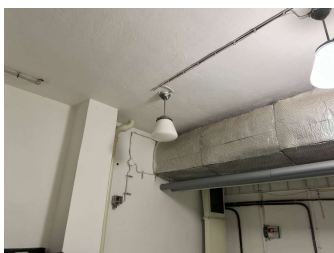

4. 1NP, chodba – uvolněné svítidlo - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.3:2014, čl.4.1, bod b)

