


Příloha č.1

Soupis zjištěných závad - fotodokumentace

- 1) Nebyla předložena dokumentace el.zařízení odpovídající skutečnému stavu - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2

2) Rozvaděč Rx:

1. Uvolněná hlavice hlavního vypínače - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.3:2014, čl.4.1, bod a)

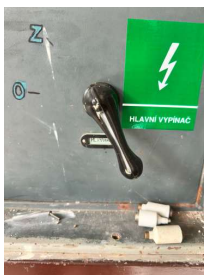

3) Rozvaděč Ry:

2. Uvolněná hlavice hlavního vypínače - je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.3:2014, čl.4.1, bod a)



4) Instalace:

1. Sklad, vzadu – uvolněná zásuvka u lednice – je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.3:2014, čl.4.1, bod b)



2. Kuchyň – nefunkční světelný zdroj (trubice) ve svítidle – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



3. Kuchyň – chybějící doplňující ochranné pospojování kotle u dveří – je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.3.3 a čl.5.5.2



4. Kuchyň - chybějící doplňující ochranné pospojování plotýnky u výdejních okének - je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.3.3 a čl.5.5.2



5. 1PP, kotelna – utržené doplňující ochranné pospojování (přemostění) vodoměru – je v rozporu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2012, čl. NA22.1

