


Příloha č.1

Soupis zjištěných závad - fotodokumentace

- 1) Nebyla předložena dokumentace el.zařízení odpovídající skutečnému stavu - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2
- 2) Instalace:
 1. Kuchyň – není provedeno doplňující ochranné pospojování konvektomatu – je v rozporu s ČSN EN 61140 ed.3:2016, čl.5.3.3 a čl.5.5.2

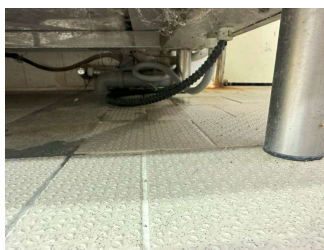

-
2. Sklad, místnost s mrazáky – nefunkční trubice ve svítidle - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

