

## Příloha č.1

### Soupis zjištěných závad – fotodokumentace č.1

- 1) Nebyla předložena dokumentace el.zařízení odpovídající skutečnému stavu - je v rozporu s ČSN 33 1500:1990, čl.4.2 a nařízením vlády č. 190/2022 Sb., příloha č.2, část A, čl. II

- 1) Rozvaděč R1D:

1. Nevyhovující nadproudová ochrana (3xE27/20A) vývodu (rozvaděč RS1) vzhledem k maximální proudové zatížitelnosti kabelu (AYKY 4Bx2,5) - je v rozporu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, čl.523.1




výměna pojistek za  
16A

- 2) Instalace:

2. 2NP, kuchyň – nefunkční světelný zdroj ve svítidle - je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10



3. 2NP, jídelna – nefunkční zásuvky v celém prostoru kromě těch pro výdejní automaty – je v rozporu s ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, čl.6.4.3.10

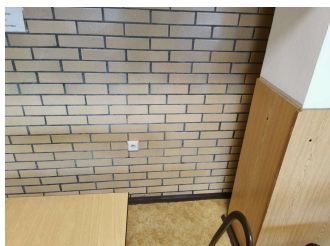

zjištění závady -  
informovat o roz-  
sahu opravy

4. 1NP, šatna ženy – uvolněná zásuvka u dveří do sprch – je v rozporu s ČSN 33 2130 ed.3:2014, čl.4.1, bod b)

