

Ak. mal. Dominika Macháčová

Odborná restaurátorka, lic. MK ČR č.j. 13.824/90 PP ze dne 3.12. 1990

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

**Doplňující restaurátorský průzkum vymezených lokalit v prostorách knihovny CERGE - EI.
Akce OPRAVA STUDOVNY v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
dle projektu Ing. Arch. Jana Hellera, ČKA 4261**

SCHEBKŮV PALÁC

Politických vězňů 7, č.p. 936, k.ú. Nové Město
2016

Ak. mal. Dominika Macháčová

Odborná restaurátorka, lic. MK ČR č.j. 13.824/90 PP ze dne 3.12. 1990

Obsah :

Úvod

Popis realizace

Popis sond a fotografická dokumentace (10)

Vyhodnocení průzkumu

Doporučení

Realizace :

Ak. mal. Dominika Macháčová – odborná restaurátorka

Konzultanti a spolupráce :

Mgr. Ladislav Valtr

Digitální fotografická dokumentace

Ak. mal. Dominika Macháčová / Nikon coolpix P7000 /

Termín realizace :

březen 2016

Na restaurátorskou zprávu a fotografickou dokumentaci se vztahují autorské zákony

ÚVOD

Restaurátorský průzkum byl proveden na základě objednávky Národohospodářského ústavu AV ČR, č.j. NHU – THS – OBJ – 12/2016, ze dne 7.3. 2016. Objekt, Schebkův palác, Politických vězňů 7, č.p. 936/II, Praha 1 - Nové Město, je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č. Ú.s. 44558/1159 /.

Tento průzkum je doplňkem již realizovaného restaurátorského průzkumu (viz RZ ze dne 14.2. 2016) a je proveden na základě projektu Ing. Arch. Jana Hellera (ČKA 4261) - **OPRAVA STUDOVNY v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.**

POPIS REALIZACE PRŮZKUMU

Průzkum se týkal místností v levém křídle 1 NP – foyer, vstup do knihovny, tichá studovna a byl veden pro účel plánovaných stavebních úprav, průrazů pro VZT.


Foyer – jedná se o ucelený prostor (chodbu) obdélníkového půdorysu sklenutý valenou klenbou rozdělenou třemi segmenty výsečí. Od ústředního prostoru knihovny je foyer odděleno prosklenými dveřmi, v jihovýchodní části jsou prosklené obloukové dveře, které ho oddělují od architektonicky identické vstupní části s původní dekorativní výzdobou na klenbě a výsečích.

Vstup je v současnosti opatřen bezpečnostními prvky, foyer slouží jako součást knihovny. Na konci jihozápadní stěny foyer je schody navýšený vstup do knihovny. Aktuální svrchní úprava celého prostoru je celoplošný novodobý malířský nátěr (nástřík) s hrubozrnnou strukturou v narůžovělém odstínu.


Knihovna – obdélníkového půdorysu s valenou klenbou rozdělenou výsečemi. V současnosti slouží jako knihovna. Aktuální úprava stěn a stropní části je novodobá, ve světlém odstínu slonové kosti.

Tichá studovna (Group Study Room) – místnost obdélníkového půdorysu s valenou klenbou rozdělenou výsečemi. Aktuální novodobá výzdoba je monochromní světlý odstín slonové kosti. V současnosti tato prostora slouží jako studovna.

Průzkum byl veden sondami P21 - P27 v lokalitách vyznačených na poskytnutém plánu dotčených prostor.

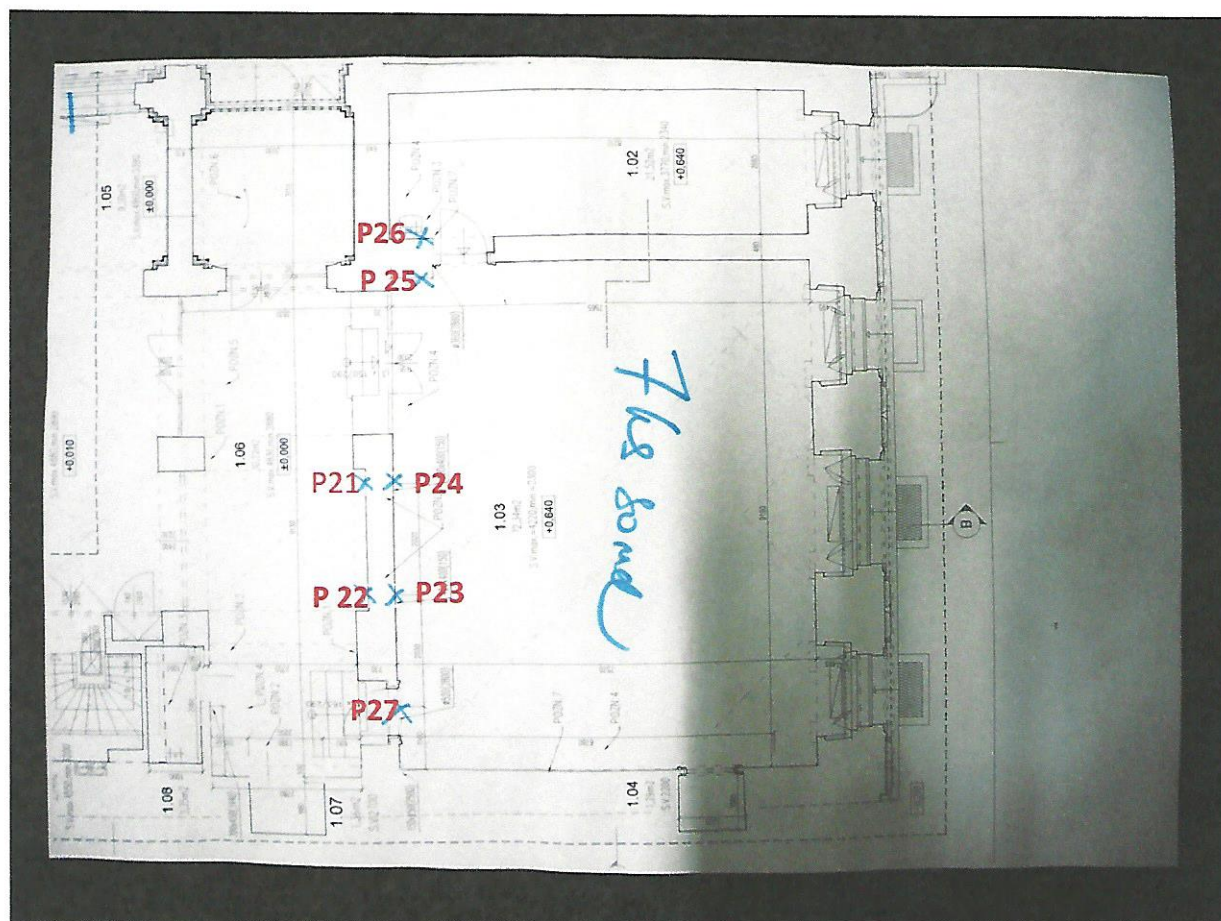

Umístění a popis jednotlivých sond :

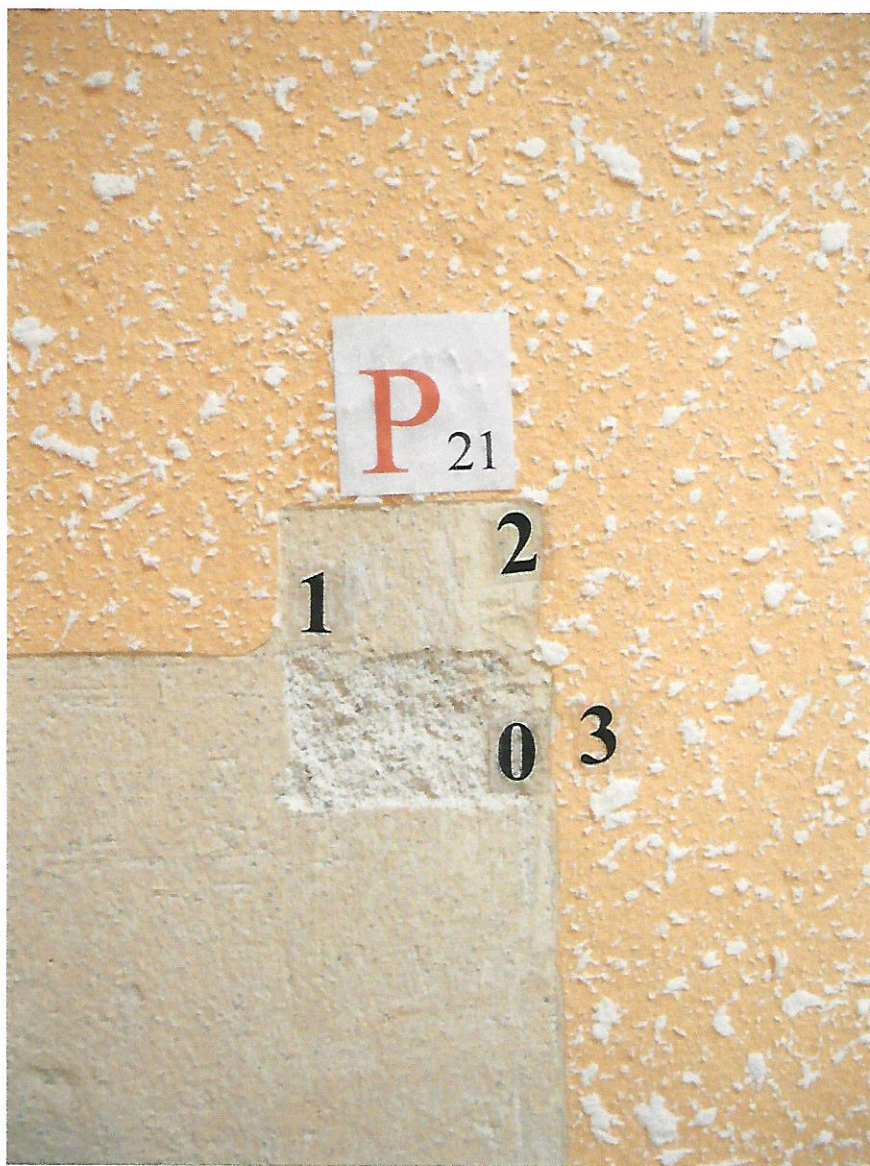


Statigrafická sonda P21 na jihozápadní stěně

3. *svrchní nátěr(nástřík)*
2. *světlé vrstvy vápenného charakteru*
1. *světle růžová vrstva vápenného charakteru (pravděpodobně historická úprava stěny)*
0. *soudržná a kvalitní jemná světlá štuková vrstva vápenného charakteru*




Statigrafická sonda P21 na jihozápadní stěně – celkový pohled. Bez nálezu výzdoby.

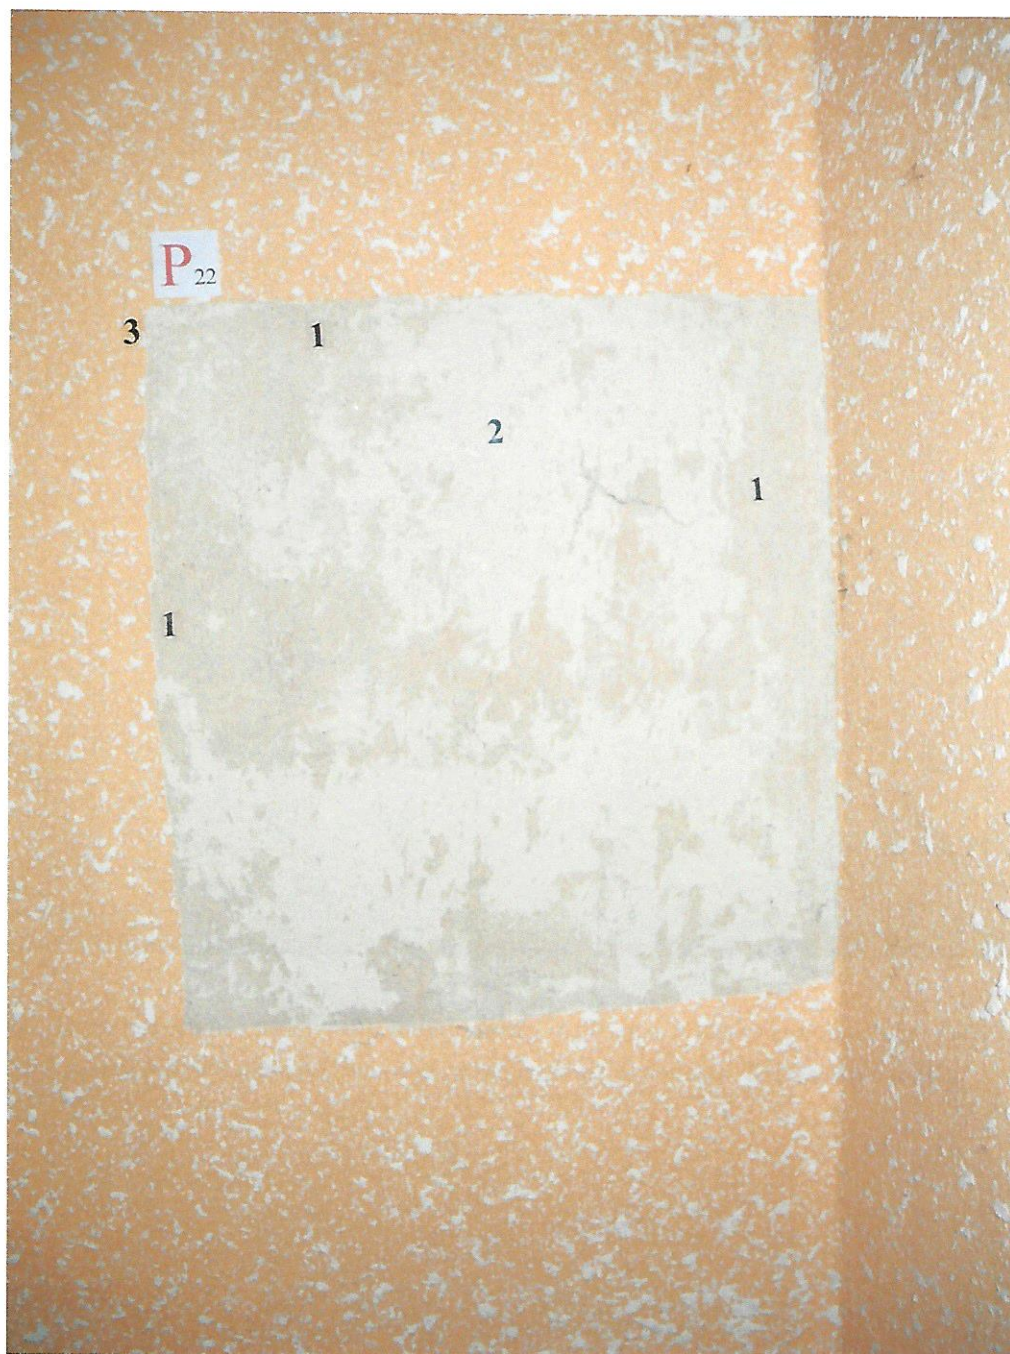

Sonda P22 na jihozápadní stěně, bez nálezu výzdoby

3. *svrchní nátěr(nástřík)*
2. *světlé vrstvy vápenného charakteru*
1. *světle růžová vrstva vápenného charakteru (pravděpodobně historická úprava stěny)*

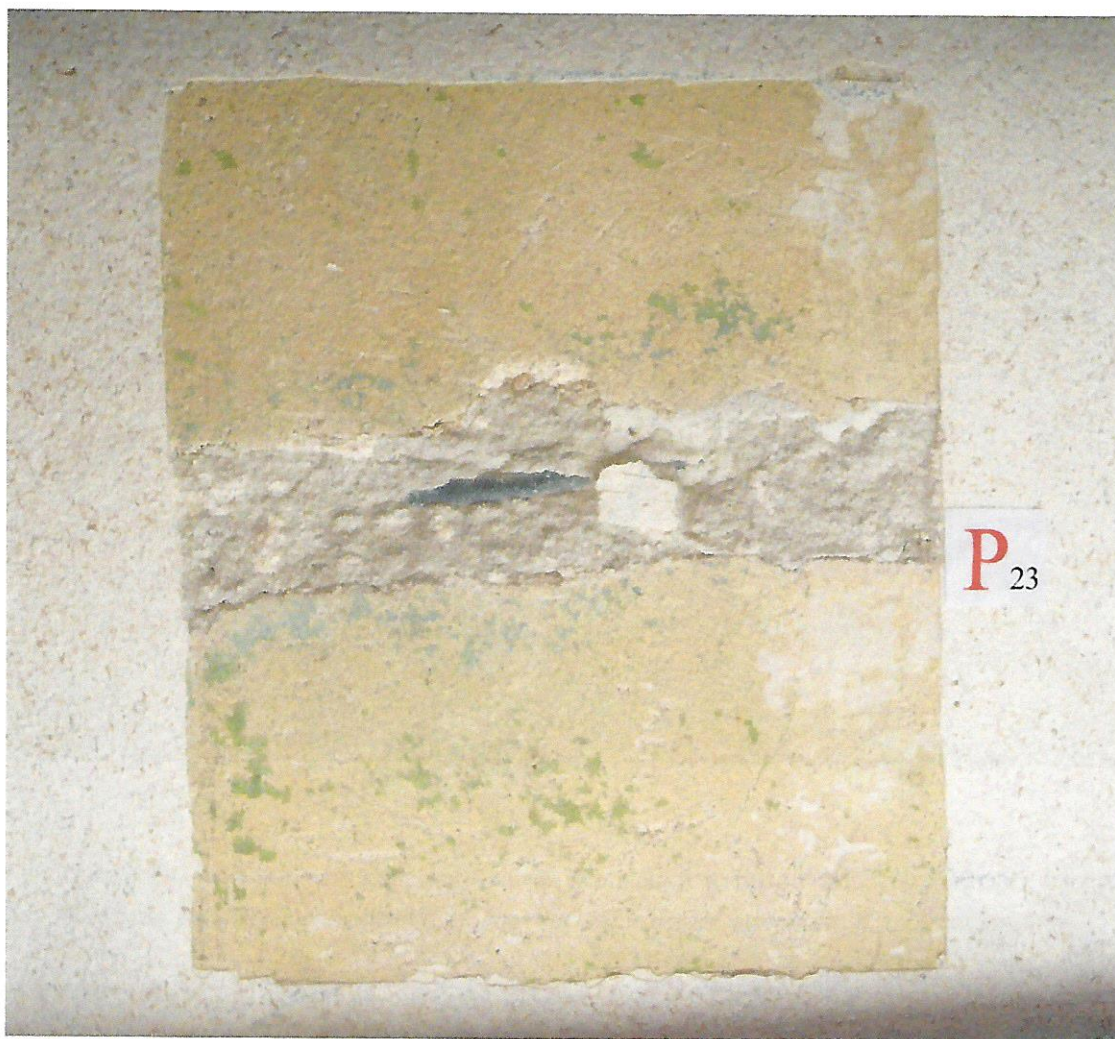

Sonda P23 na severovýchodní stěně – patrné jsou zbytky nepůvodních nátěrů v zelených a šedých odstínech, pravděpodobná původní úprava je ve světle okrové barevnosti. Bez nálezu výzdoby

Ak. mal. Dominika Macháčová

Odborná restaurátorka, lic. MK ČR č.j. 13.824/90 PP ze dne 3.12. 1990



Detail sondy P23 na severovýchodní stěně – patrné jsou zbytky nepůvodních nátěrů v zelených a šedých odstínech, pravděpodobná původní úprava je ve světle okrové barevnosti. Bez nálezu výzdoby.

Ak. mal. Dominika Macháčová


Odborná restaurátorka, lic. MK ČR č.j. 13.824/90 PP ze dne 3.12. 1990




Sonda P24 na severovýchodní stěně – patrné jsou zbytky nepůvodních nátěrů, pravděpodobná původní úprava je ve světle okrové barevnosti. Bez nálezu výzdoby.

Ak. mal. Dominika Macháčová


Odborná restaurátorka, lic. MK ČR č.j. 13.824/90 PP ze dne 3.12. 1990

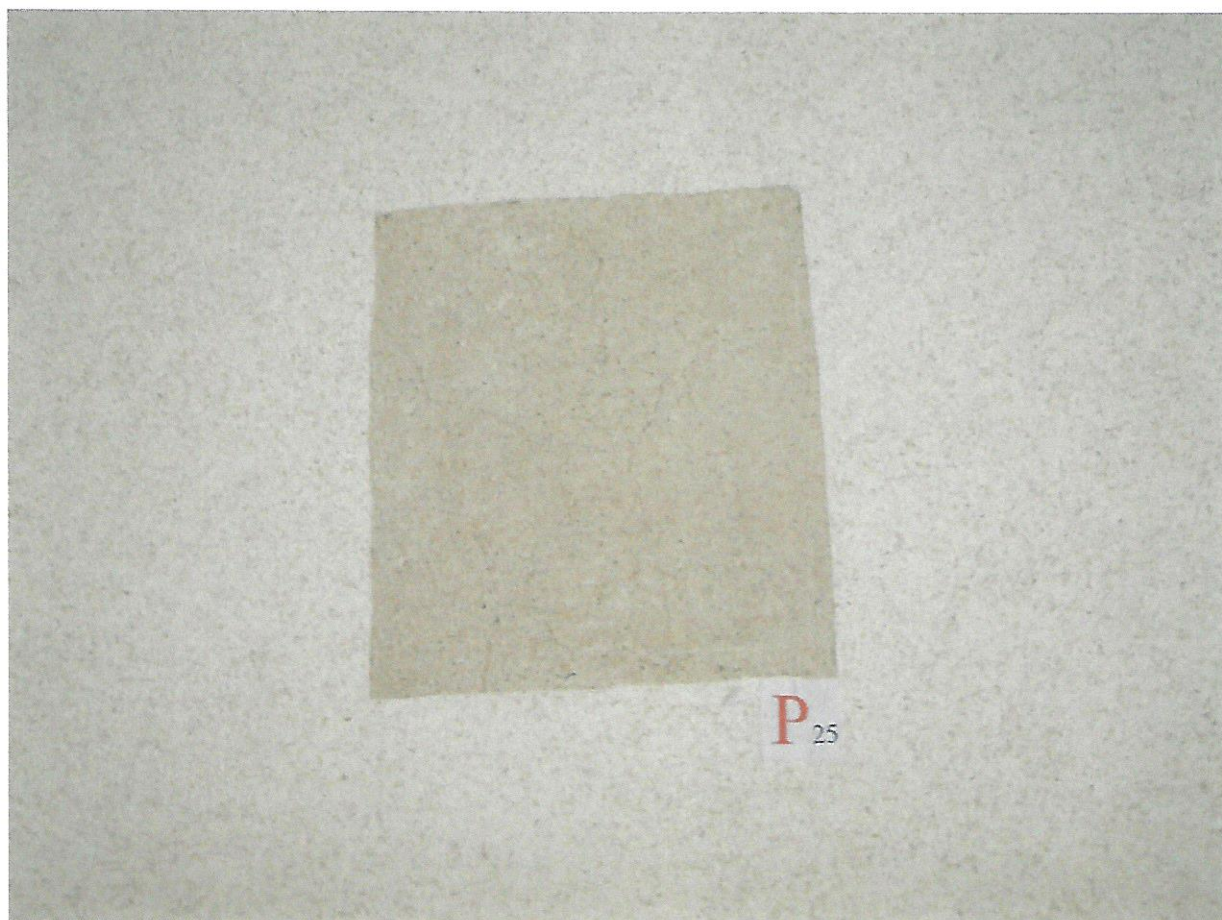

Sonda 25, oblouk nad vstupními dveřmi, jihovýchodní stěna. Bez nálezu výzdoby.

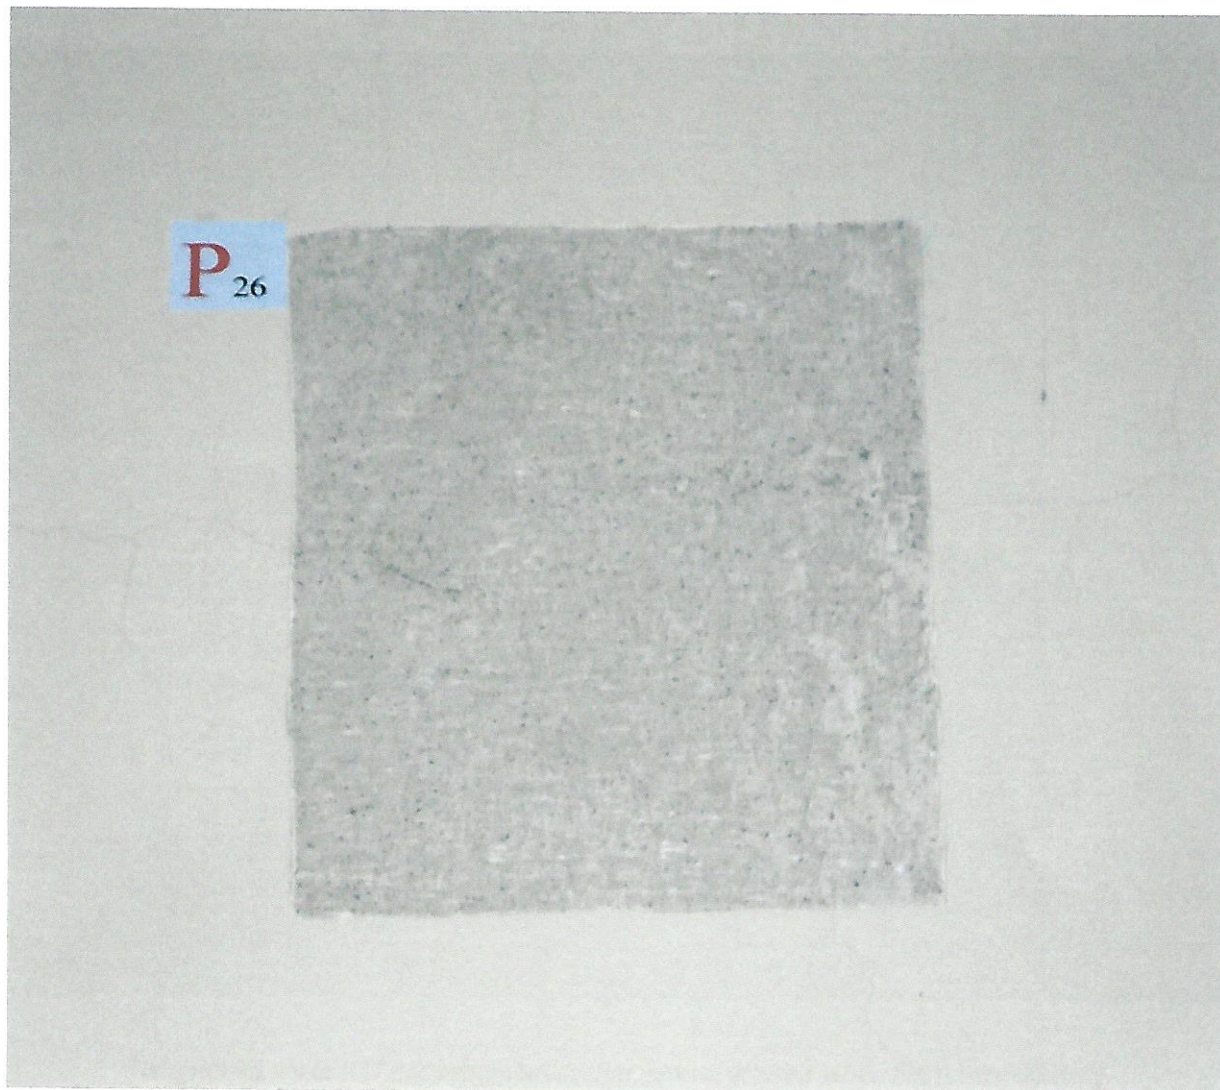

Sonda 26, oblouk nad vstupními dveřmi, severozápadní stěna. Bez nálezu výzdoby.

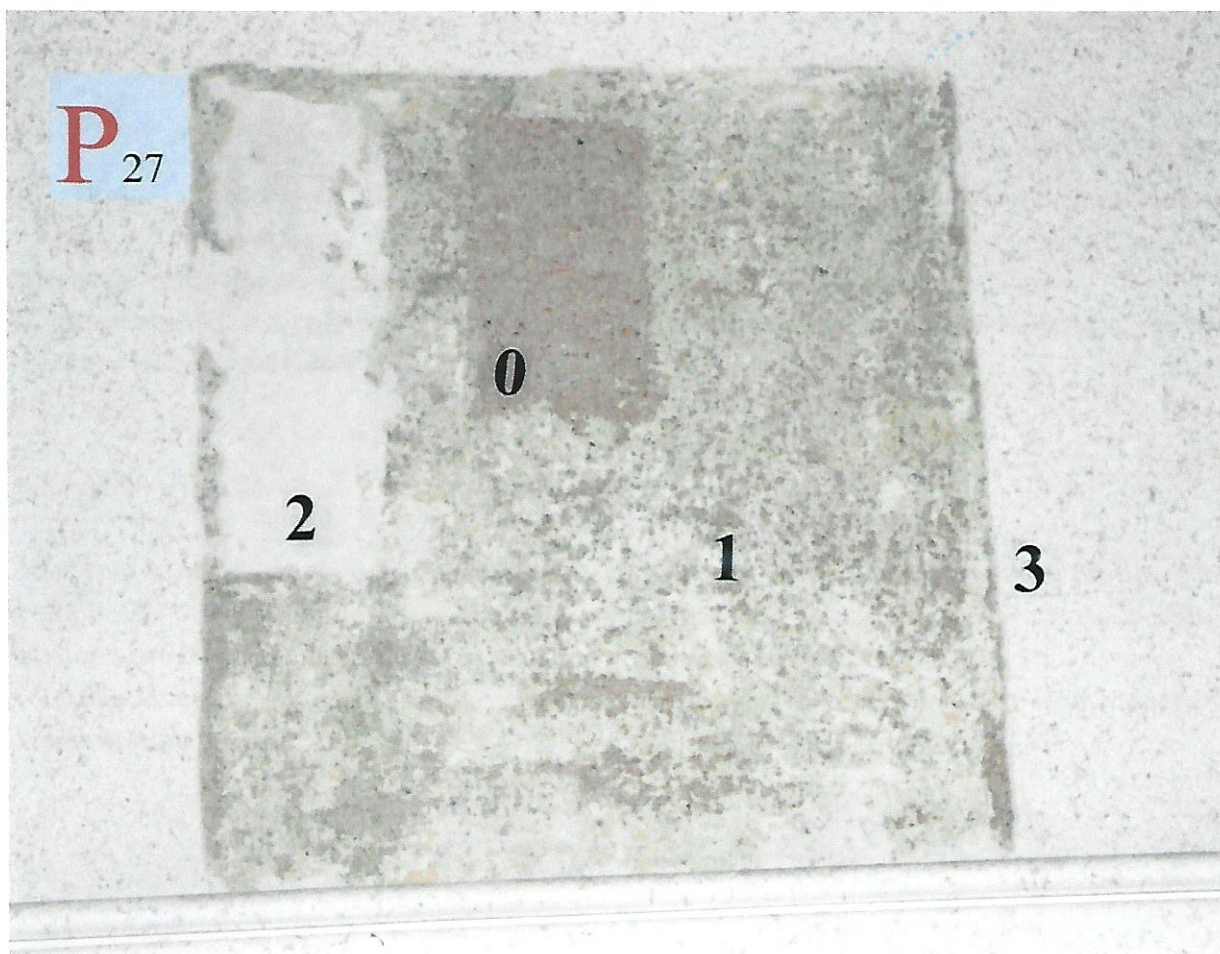

Statigrafická sonda P27 nad vstupními dveřmi, severovýchodní stěna. Bez nálezu výzdoby.

3. *svrchní nátěr*

1.,2.*světlé vrstvy vápenného charakteru*

0. *soudržná a kvalitní jemná štuková vrstva načervenalé barevnosti vápenného charakteru*

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU

V provedených sondách (P21 – P27) jsou patrné pod aktuální úpravou jen tenké světlé monochromní vrstvy (1 – 2). Pod těmito nátěry byly identifikovány pouze vápenné omítky různého charakteru, převažuje však velmi kvalitní a soudržná omítka světlého nebo načervenalého zabarvení.

Z výše uvedeného vyplývá, že v provedených sondách souvislá nebo zřetelná vrstva původní výzdoby nebyla prokázána.

DOPORUČENÍ

Nezbytné je uchování původních historických omítek v co nejvíce intaktní podobě. Při provádění plánovaných úprav je nutné stavební zásahy provádět šetrně a minimalizovat zásahy do stěn i stropní části. Pro umístění el. kabelů je nezbytné využít místa bývalých rozvodů.

V případě rozsáhlejších stavebních úprav nebo celkové rehabilitace dotčených prostor doporučuji restaurátorský průzkum rozšířit.

V Praze dne 25.března 2016

Ak. mal. Dominika Machačová

DOMINIKA MACHAČOVÁ
ak. malířka a restaurátorka
Moravská 1348/37
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 66444349