


STAVEBNÍ ÚPRAVA – OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Č.P. 37, DOUBRAVICE

D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


DETAILY, 1:10

DETAILY:

DETAIL NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU, HLAVNÍ VĚŽ

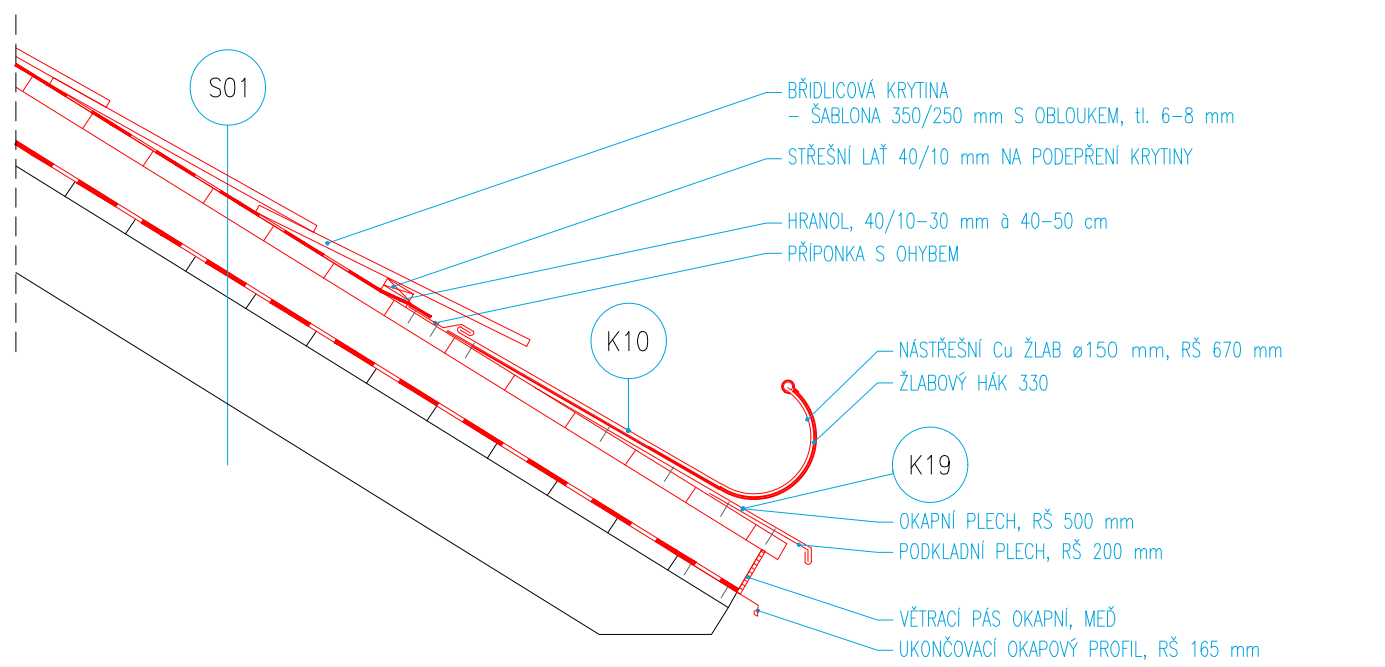


DETAIL OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA

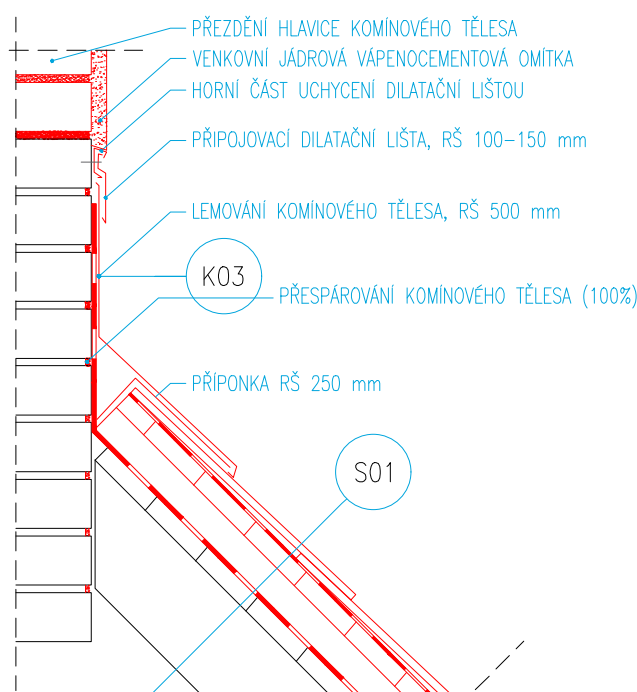


DETAIL PODSTŘEŠNÍHO ŽLABU




DETAIL HŘEBENE STŘECHY

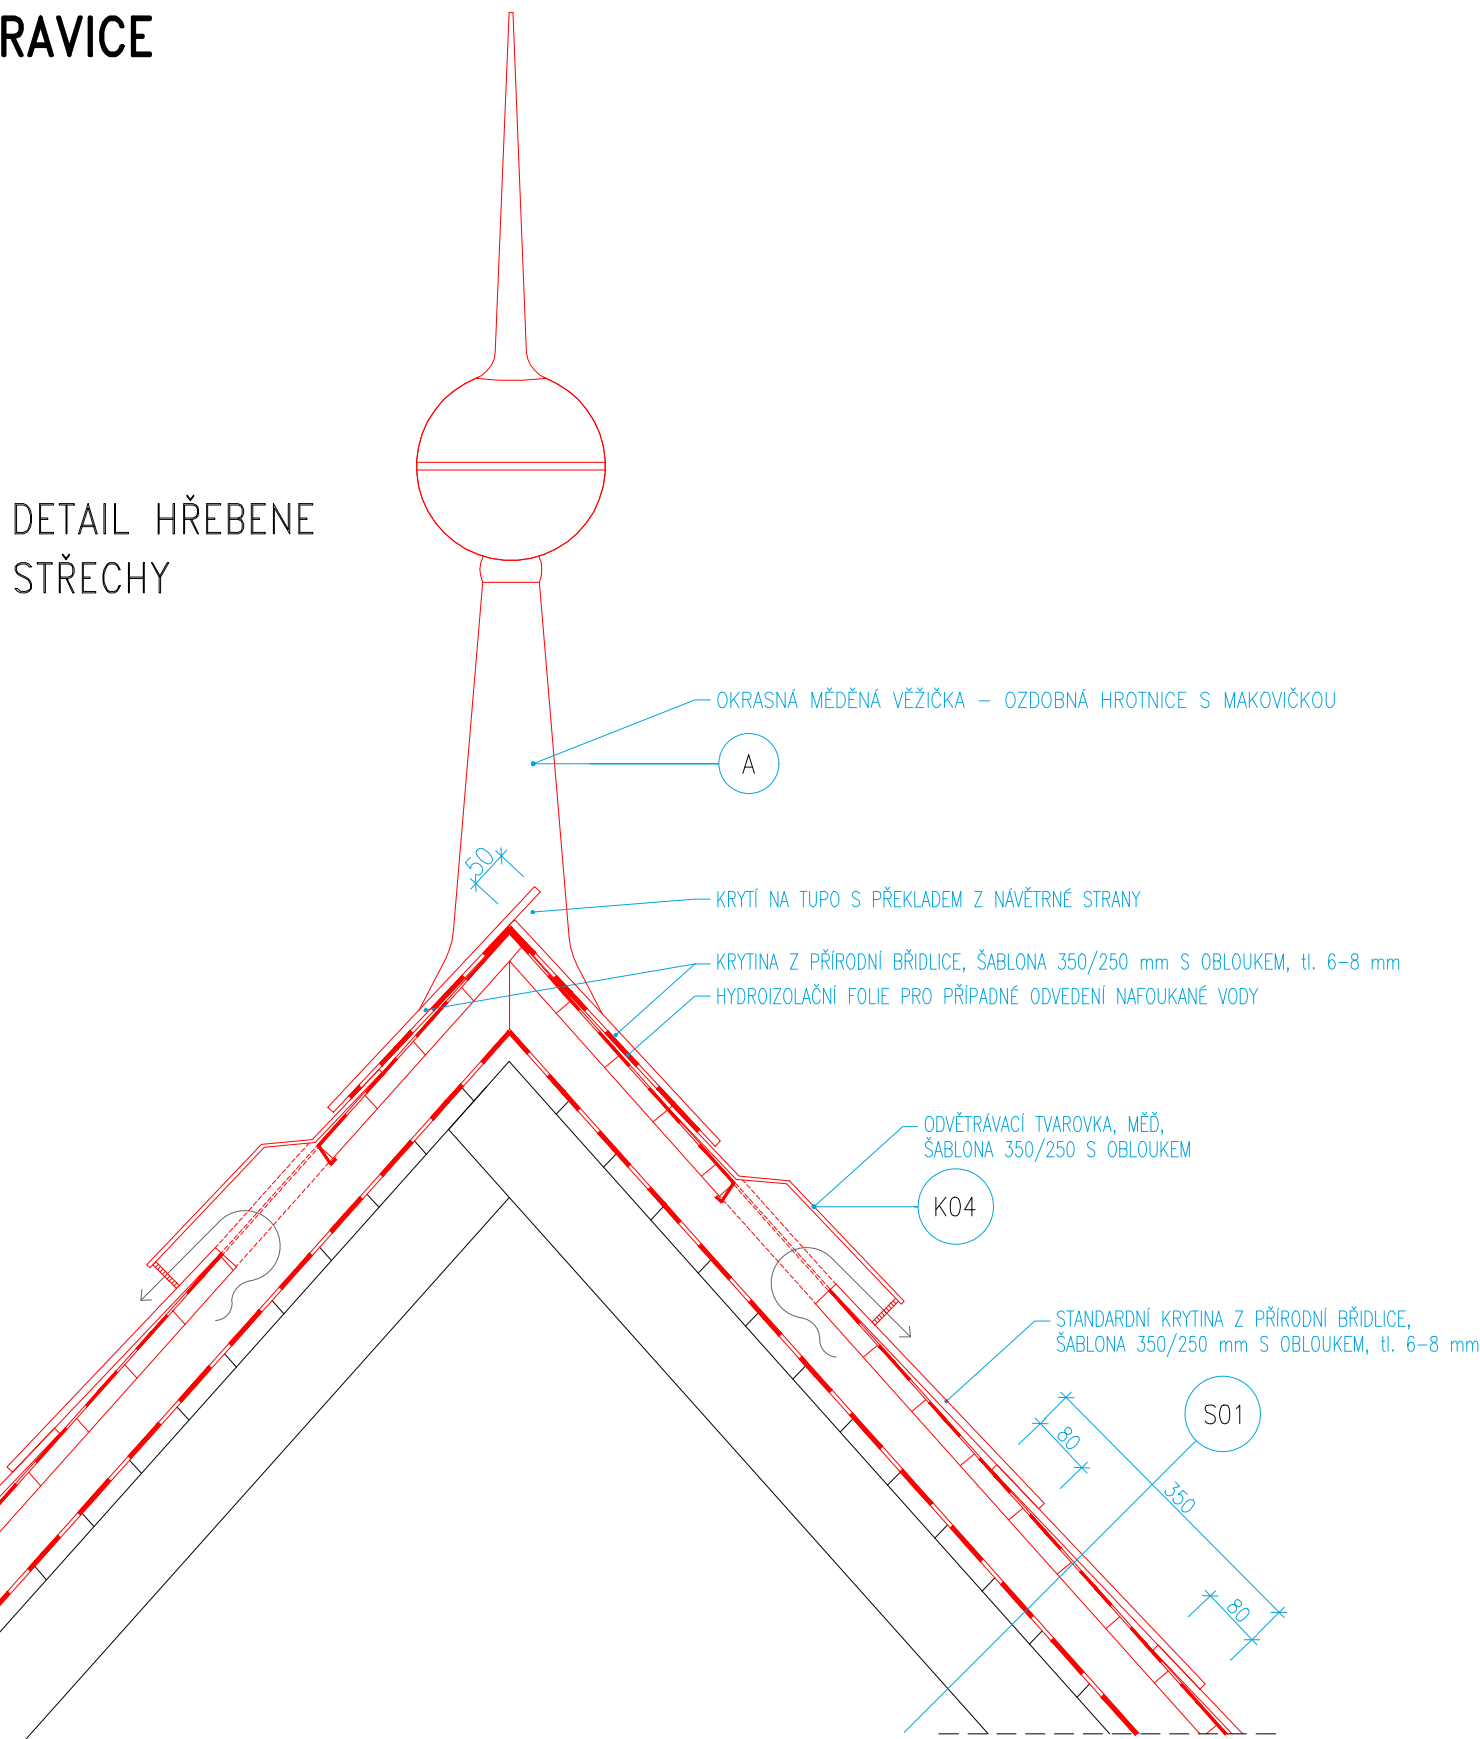

DETAIL OPLECHOVÁNÍ HLAVNÍ VĚŽE

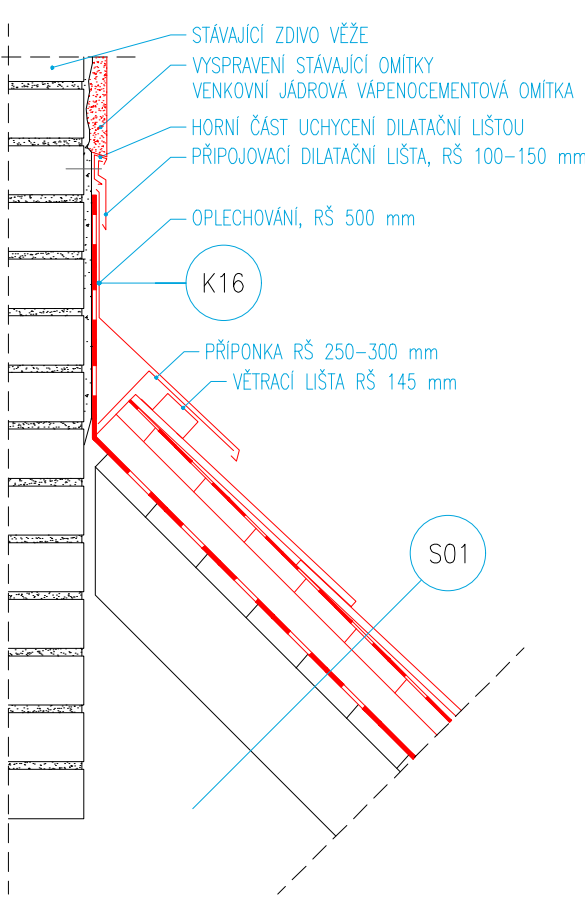


DETAIL ODVĚTRÁNÍ HLAVNÍ VĚŽE

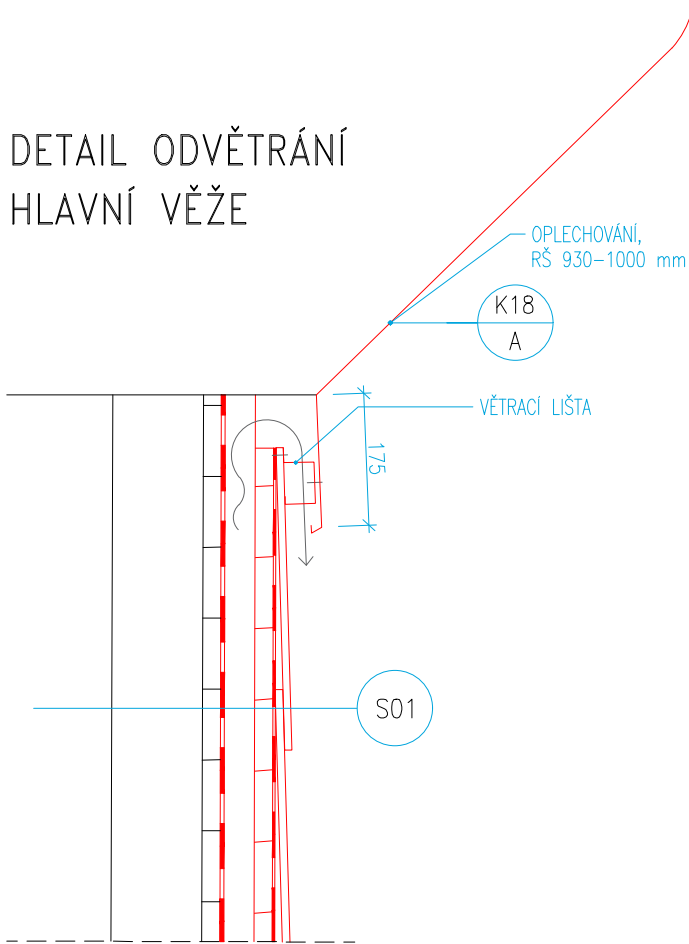


SKLADBY:

S01 BŘIDLICOVÁ KRYTINA

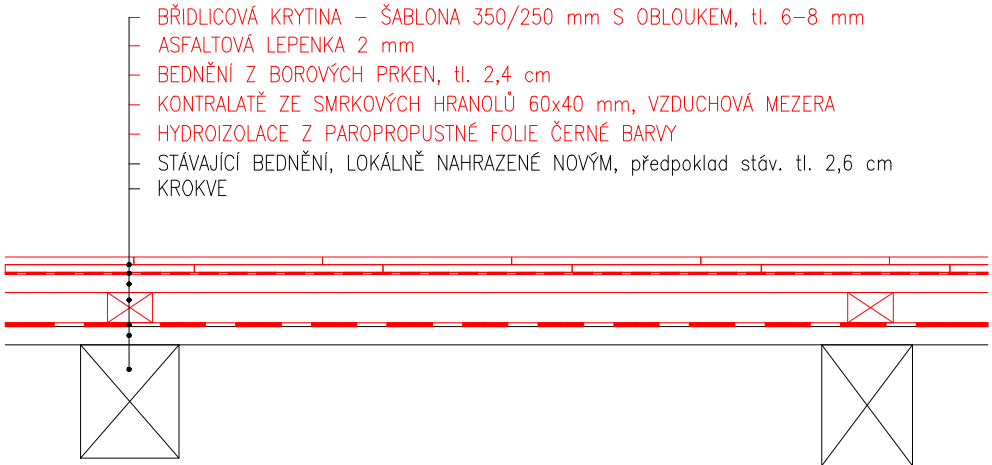

S02 MĚDĚNÁ KRYTINA

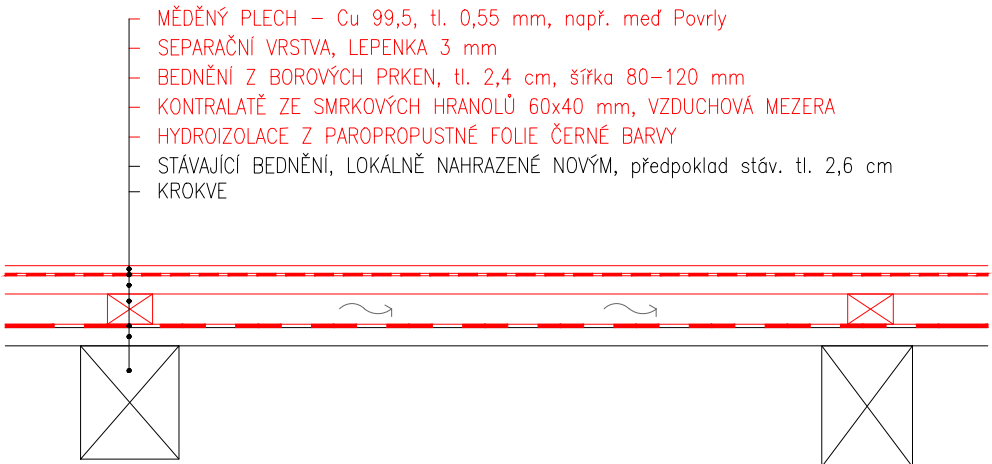

S03 PODLAHA LODŽIE VE 2NP

- 1KOMPONENTNÍ, TEKUTÝ VRCHNÍ NÁTĚR, BEZESPARÝ, VYSOCE ELASTICKÝ, NA BÁZI POLYURETANU – V 1 NEBO 2 VRSTVÁCH
- NETKANÁ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN PRO SYSTÉMY TEKUTÝCH HYDROIZOLACÍ
- 1KOMPONENTNÍ, TEKUTÝ HYDROIZOLAČNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BEZESPARÝ, VYSOCE ELASTICKÝ, NA BÁZI POLYURETANU – V JEDNĚ VSTVĚ, PRO KOVOVÉ PODKLADY
- 2KOMPONENTNÍ, ATIKOROZNÍ PRIMER NA BÁZI EPOXIDU PRO ODHALNÉ KOVOVÉ PODKLADY
- STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÁ KRYTINA BEZ FALCŮ
- VL. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

- POZNÁMKA
- MÍSTA, KTERÁ BY MOHLA BÝT POŠKOZENA JE NUTNÉ OCHRÁNIT PÁSKOU NEBO ZAKRYTÍM
 - NEJPRVE DOJDE K ODŘÍZNUTÍ FALCŮ STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ KRYTINY. ROZKRYTÍ PLECHŮ, POSOUZENÍ STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ A STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BUDOU NAPADENÉ NEVÝHOVUJÍCÍ ČÁSTI ODSTRANĚNY. PŘED JEJICH VÝMĚNOU BUDE PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ PRVKŮ PRO VÝROBU NOVÝCH.
 - BUDOU OBNOVENA PŮVODNÍ MÍSTA ODTOKŮ DEŠŤOVÉ VODY (VIZ. SCHÉMA) A OSAZENÍ MĚDĚNÝCH TVAROVEK – K28
 - NA STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ PLECHY BUDE KLADENA NOVÁ VSTVA PODLAHY
 - V MÍSTECH PŘECHODU MEZI SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PLOCHAMI, V DILATAČNÍCH SPÁRÁCH, NA SPÁRÁCH PO ODŘÍZNUTÍ FALCŮ, V MÍSTECH KOLEM DEŠŤOVÝCH SVODŮ, KOLEM HROMOSVODU A V DETALECH BUDE APLIKOVANÁ SYSTÉMOVÁ ELASTICKÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA (MRÍŽKOVANÉ TKANÉ OKRAJE, ELASTICKÁ ZÓNA UPROSTŘED ŠÍŘKY), VODONEPROPUSTNÁ, ŠÍŘE 120 mm, ODHAD. DÉLKA 93 m
 - NOVĚ APLIKOVANÉ VRSTVY NÁTĚRŮ BUDOU VYTÁŽENY I DO MĚDĚNÝCH ODTOKŮ VODY K28
 - VYTÁŽENÍ 15 CM NA OKOLNÍ SVISLÉ KONTRUKCE

ODTOK DEŠŤOVÉ VODY – K28

- PÓLKRUHOVÝ ZKOSENÝ PRVEK PRŮCHODKY S PLOCHÝM LÍMCEM UMÍSTĚNÝM Z VNITŘNÍ STRANY PODBŮENÍ
- MATERIÁL – MĚD (Cu 99,5, tl. 0,55 mm, např. med Povrly)
- DÉLKA PÓLKRUHOVÉHO ZKOSENÉHO PRVKU 10 cm
- ROZMĚR MĚDĚNÉHO LÍMCE 180x140 mm (50 mm OD OTVORU NA KAŽDOU STRANU)
- MNOŽSTVÍ – 9 KS (3 KS NA KAŽDÉ STRANĚ OBJEKTU) – VIZ. SCHÉMA


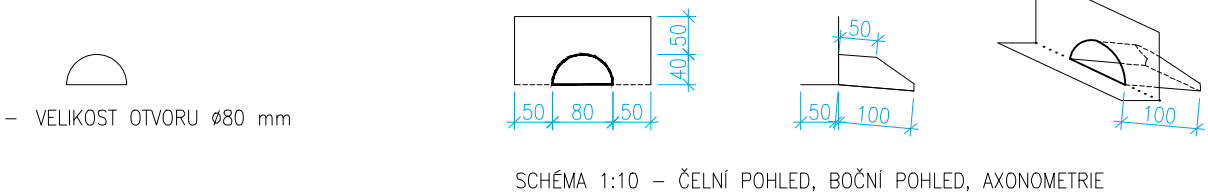


SCHÉMA – POHLED ZÁPADNÍ, VÝŘEZ PŮDORYSU 2NP
1:100

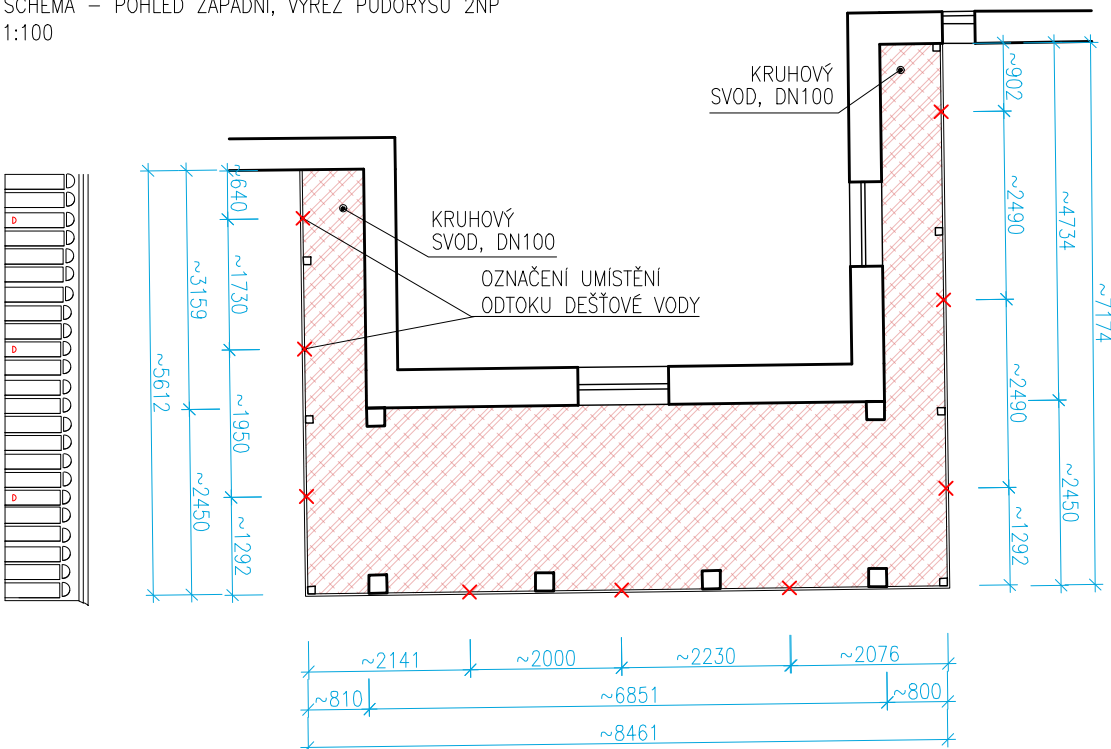

LEGENDA:

TEKUTÝ NÁTĚR, BEZESPARÝ, VYSOCE ELASTICKÝ, NA BÁZI POLYURETANU, ODHADOVANÁ PLOCHA $\approx 37 \text{ m}^2$

S03A PODLAHA ARKÝŘE

- 1KOMPONENTNÍ, TEKUTÝ VRCHNÍ NÁTĚR, BEZESPARÝ, VYSOCE ELASTICKÝ, NA BÁZI POLYURETANU – V 1 NEBO 2 VRSTVÁCH
- NETKANÁ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN PRO SYSTÉMY TEKUTÝCH HYDROIZOLACÍ
- 1KOMPONENTNÍ, TEKUTÝ HYDROIZOLAČNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BEZESPARÝ, VYSOCE ELASTICKÝ, NA BÁZI POLYURETANU – V JEDNĚ VSTVĚ, PRO KOVOVÉ PODKLADY
- 2KOMPONENTNÍ, ATIKOROZNÍ PRIMER NA BÁZI EPOXIDU PRO ODHALNÉ KOVOVÉ PODKLADY
- VL. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PODLAHY

- POZNÁMKA
- MÍSTA, KTERÁ BY MOHLA BÝT POŠKOZENA JE NUTNÉ OCHRÁNIT PÁSKOU NEBO ZAKRYTÍM
 - V MÍSTECH PŘECHODU MEZI SVISLÝMI A VODOROVNÝMI PLOCHAMI, V MÍSTĚ ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY BUDE APLIKOVANÁ SYSTÉMOVÁ ELASTICKÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA (MRÍŽKOVANÉ TKANÉ OKRAJE, ELASTICKÁ ZÓNA UPROSTŘED ŠÍŘKY), VODONEPROPUSTNÁ, ŠÍŘE 120 mm, ODHAD. DÉLKA 6,6 m
 - NOVĚ APLIKOVANÉ VRSTVY NÁTĚRŮ BUDOU VYTÁŽENY I DO MĚDĚNÝCH ODTOKŮ VODY K28
 - VYTÁŽENÍ 10 CM NA OKOLNÍ SVISLÉ KONTRUKCE
 - ODTOK DEŠŤOVÉ VODY – K28, 1KS, VIZ. D.1.1.b–10

POZNÁMKA KE SKLADBÁM

- VŠECHNY MATERIÁLY A VÝROBKY BUDOU POUŽITY A OSAZENY DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ, SKLADEB A NÁVAZNOSTI.
- VÝROBKY A MATERIÁLY ZAHRNŮJÍ I PŘÍPADNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY, ŘEŠENÍ TĚSNĚNÍ, DILATACÍ, A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r.o. projektová a inženýrská činnost Vejřichova 272, 511 01 Turnov tel. 481 319 831 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Ing. arch. Petr Müller	Ing. arch. Martina Jarošová	Rudolf Hördler	
Místo: Doubravice	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov		Datum	11.2023
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVA - OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Č.P. 37, DOUBRAVICE		Číslo zakázky	22019A
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítka 1:10	Výtisk č.
Příloha:		Příloha č.	D.1.1.b-12
DETAILY			