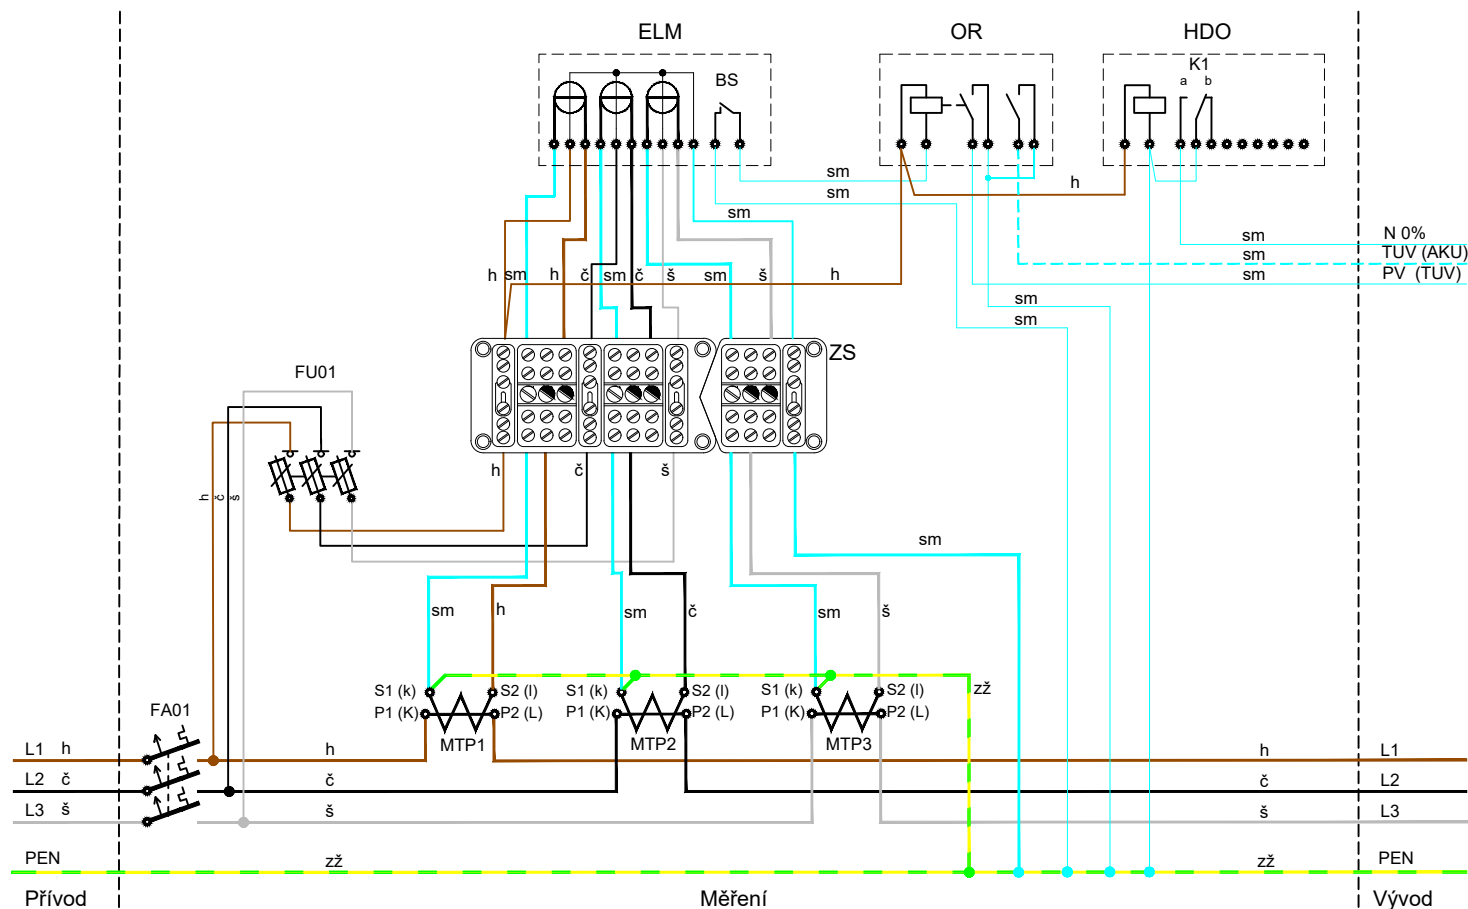


Legenda:

- BS - výstupní kontakt pro ovládání blokovanych spotřebičů
 ELM - elektroměr
 FA01 - jistič před elektroměrem
 FA100 - jistič obvodu HDO (2-6A)
 FU01 - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) - pojistky 2A/gG
 HDO - přijímač HDO pro regulaci činného výkonu výroby elektřiny
 MTP1, 2, 3 - měřicí transformátory proudu

- OR - ovládací relé
 ZS - zkušební svorkovnice
 - šroub dotažen
 - šroub uvolněn

Svorkovnice ZS musí být v horizontální poloze zajišťující správnou funkci napěťových propojek

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, sm-světle modrý, zž-zelený/žlutý - PŘEZNAČOVÁNÍ BAREV VODIČŮ JE NEPŘÍPUSTNÉ